



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## INTRODUCTION

of the GENERAL DIRECTOR  
of the Italian National investigating body  
to the technical report of the Commission for the investigation on  
the railway accident occurred on 6 Jun 2012 to the train 42213 of RTC  
in the railway station of Bressanone – Brixen ( Italy )

The report prepared by the Ministerial Commission of investigation, looks into this accident in wide and articulated way, considering what happened under different levels of analysis until arriving at clear conclusions about the causes, contributing factors and indirect technical causes that have taken part in the affair.

Nevertheless, some parts of the attached report aren't shared by myself for two kinds of reasons:

a) Some parts of the report linger on judgments that do not belong to the purely technical context of the analysis of the events and by this way may generate considerations that induce in the reader, opinions of guilt, that the Investigating Body by statutory mandate as defined both the European Directive 49/2004/CE and by the transposing Legislative Decree 162/2007, should always avoid as extraneous to the work of technical investigation itself.

b) Because some parts of the report are based, as a prerequisite, on the development of an analytical model in which there is the lack of the necessary clarity and of references to consolidated theoretical and practical studies that should be developed and consequently be well known in the academic world.

The undersigned considers not acceptable, a priori, the apodictic assumption of the proposed algorithm which is exploited to build a matrix of equations that should be able to process, as unknowns,

1  
14/07/2014

and then calculate, the surface roughness of the axles and of the holes of the wheels before their first assemblage (fastening).

With such kind of algorithm, the roughness before of the fastening, which is investigated as unknown, is in fact put in conjunction , with those marked " as true" from laboratory tests on the pieces after the accident, as well as with the forces needed to fasten axles and wheels and more with the interference between the axles and the wheels' mounting holes, simply through linear links.

In fact, the linearity of the functions, that binds these variables, is a not justified assumption .

There is no evidence of repeated tests and calculations, which normally give birth to an experimental framework, always necessary and unavoidable like necessary, to certify the adoption of a specific new original model of calculation.

Consequently, the recruitment into the Report, of that hypothesis, appears, on technician level, an arbitrary decision, moreover it is non-essential.

In the opinion of the undersigned, in order to define the general framework of the conditions in which the detachments of the wheels were generated, and that led to the derailment, is amply sufficient the verification, made by the Lucchini Company, on the axles and wheels detached, which have been involved in the derailment. These tests led to ascertain how the surface roughness of the parts were in many cases beyond the limits imposed by the applicable standard, to conclude, therefore, that even the original roughness, before that the wheels and axles have been fastened, should have necessarily been beyond the range of acceptable standard.

This assumption is supported by simple logic, namely that if the roughness, measured on the real detached axles and wheels, has been verified in the laboratory to be over the limit, the same, a fortiori, should has been also the roughness of the original components, as that due to the rubbing mutual during the assembly, the final surface roughness could not have been, for each component, other than reduced, compared to that initial, while remaining, as seen in the laboratory, beyond the limits of acceptability.

It is quite clear, however, as by the company Zos Trnava has been made use of a specific parameter of surface roughness, to fill the gap in relation to the essential presence of a dimensional interference between the hole of the wheel and the diameter of the axle which obey the dictates of the rules in force, and that this choice was inspired by the need to ensure the achievement of the required levels of "coupling strain" so that they fall within the provisions of rules on the "pressing-on diagrams".

2  
B 14/07/2016

Following the same principle, the undersigned considers irrelevant to the findings of the action of the Commission also the recommendation proposed which is based on the assumptions above said;

c) Other part nevertheless since it refers to evidence from witnesses and reports of summary information from witnesses that constitute the dossier of the Public Prosecutor and, therefore, can not be published until the end of legal proceedings.

The undersigned, as responsible of the Italian Investigation Body pursuant to art. 18 paragraph 1 of the Legislative Decree No. 162 of August 10th 2007, and therefore responsible for the whole activities related to investigative action initiated by me, decided to cleanse the Technical Report prepared by the investigators in charge, in the parts that I have described above.

I also agree with the conclusion reached by the investigative Commission and that is that the use of Loctite instead of Molycot, for the lubrication of the parts to be joined was precisely due to the impossibility of using the second one with high degrees of roughness or better improperly high.

The same technical evidence gathered by the investigators at the company Zos Trnava, supports this belief.

In the following are now listed the recommendations that this Directorate General as Italian National Investigation Body (NIB) considers it necessary to adopt in the conclusion of this articulated investigation:

#### Recommendation No. 1

The National Safety Authority (ANSF) assess the possibility to inhibit the movement, on the entire national territory, also promoting a similar extent, through ERA, at the level of other Community networks, freight wagons that have undergone maintenance operations prior to the date of 21/12/2012 as having ECM or maintenance company ÖBB TS; this is because, just as of this date, this company has provided operational provisions, in relation to the maintenance and assembly of wheelsets, which meets the EN13260 standard. Up to that date had been foreseen by ÖBB TS a check which took account only of the trend chart of the pressing on, to verify compliance with the standard UIC 813; the NSA (ANSF) also assess the possibility of extending this provision also to wagons of other companies / keepers who may have used similar methods of wheel-axles assembly.

#### Recommendation No. 2

The National Safety Authority (ANSF) assess the possibility to inhibit the movement of all the cars and wagons with wheelsets (whatever the date of the last maintenance) who do not respond to the cold

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R 14/07/2016".

pressing on instructions provided by the EN 13260, as indications that arising from the investigation show profiles of inadequacy from the point of view of safety of the UIC 813 .As part of that check will also be considered whether to initiate a confrontation with the UIC and the CEN, to verify the feasibility of increasing the minimum interference value established by the aforementioned UIC 813 and EN 13260. The investigation shows that the mere compliance with these minimum values, is reflected in the safety because these values do not provide sufficient margins against pressing out.

#### Recommendation No. 3

The National Safety Authority (ANSF), as part of the possible confrontation with the UIC and the CEN referred to in Recommendation No. 2, consider whether to propose, in this context, the activation of a process of approval of the lubricants to be used in pressing on operations.

#### Recommendation No. 4

The National Safety Authority (ANSF), must make sure that, within the framework of actions for the structuring of a European regulatory framework for maintenance which provides for the traceability of operations and certain operating protocols, highlight the need for in the operations of pressing-on of wheelsets must be highlighted the pressing-on diagrams, the value of the wheel-axle interference and the values of roughness, in the hub of the wheel as in the wheel seat of the axle, and that these values are the result of measurements.

The Director General

(Marco Pittaluga)



Rome (IT) 14, 07, 2014



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## PREFAZIONE del Dirigente Generale a capo dell'Organismo Investigativo Italiano alla Relazione Tecnica della Commissione di investigazione sull'incidente ferroviario occorso il 06-06-2012 al treno 42213 di RTC nella Stazione di Bressanone (IT)

La Relazione predisposta dalla Commissione Ministeriale d'indagine, affronta l'incidente in questione in modo ampio ed articolato, valutando l'accaduto sotto diversi piani di analisi ed arrivando a conclusioni chiare sulle cause, concuse e cause indirette tecniche che hanno avuto ruolo nella vicenda.

Ciononostante alcune parti della allegata Relazione non vengono dal sottoscritto condivise per due ordini di motivi:

a) Alcune parti indugiano su giudizi che non attengono alla sfera dell'analisi meramente tecnica degli accadimenti e così facendo liberano considerazioni che inducono, in chi legge, la formazione di opinioni di colpa, che, per mandato istituzionale dell'Organismo investigativo, come definito sia dalla Direttiva Europea 49/2004/CE e dal Decreto legislativo di recepimento DGLS 162/2007 , debbono sempre evitarsi in quanto estranee al lavoro di indagine tecnica propriamente detto;

b) Altra parte in quanto poggia, come presupposto, sull'elaborazione di un modello di analisi, privo della necessaria chiarezza e/o di riferimenti a consolidati studi teorico-pratici sviluppati e conosciuti in ambito accademico. Il sottoscritto ritiene di non accettare aprioristicamente l'assunzione apodittica dell'algoritmo proposto che viene sfruttato per costruire una matrice di equazioni che dovrebbe essere in grado di elaborare come incognite e quindi calcolarle le rugosità superficiali degli assili e dei fori delle ruote prima del loro primo calettamento.

Con tale algoritmo infatti si mette in correlazione le rugosità prima del calettamento indagate quali incognite, quelle evidenziate "al vero" dalle prove di laboratorio sui pezzi dopo

l'incidente, le forze di calettamento e le interferenze tra assili e fori, attraverso legami semplicemente lineari.

In realtà la linearità delle funzioni che legano tali variabili, è un assunto non giustificato.

Non c'è evidenza di ripetute prove e calcolazioni, che formino un quadro di riferimento sperimentale, sempre necessario ed indispensabile per certificare come giustificata l'adozione di uno specifico modello originale.

Di conseguenza, l'ingaggio di quella ipotesi appare un arbitrio tecnico, fra l'altro non indispensabile.

A parere del sottoscritto, per definire il quadro generale delle condizioni nelle quali si sono generati gli scalettamenti delle ruote che hanno condotto al deragliamento, è ampiamente sufficiente la verifica effettuata dalla soc. Lucchini sugli assili e sulle ruote scalettate coinvolte nel deragliamento, verifica che ha condotto ad accertare come la rugosità superficiale delle parti accoppiate fosse in molti casi oltre i limiti imposti dalla norma vigente, per concludere, di conseguenza, che anche la rugosità originaria prima che le ruote venissero calettate dovesse essere per quelle stesse ruote e per quegli stessi assili oltre il range di accettabilità della norma di riferimento.

Tale assunto è sostenuto da semplice logica e cioè che se la rugosità misurata al vero sugli assili e sulle ruote scalettate è stata verificata in laboratorio essere oltre i limiti, non poteva che esserlo, a maggior ragione, anche quella dei componenti all'origine, visto che per effetto dello sfregamento reciproco in fase di montaggio, la rugosità non può che essere diminuita per ogni componente, pur rimanendo come si è visto in laboratorio oltre i limiti di accettabilità.

E' del tutto evidente peraltro come, da parte della soc. Zos Trnava sia stato fatto uno specifico uso del parametro della rugosità superficiale, proprio per colmare il deficit rispetto alla indispensabile presenza di una interferenza dimensionale tra il foro della ruota ed il diametro dell'assile che ubbidisse al dettato delle norme vigenti, e che tale scelta sia stata ispirata dalla necessità di garantire il raggiungimento dei necessari livelli di sforzo di accoppiamento in modo da farli rientrare nelle previsioni normative sui diagrammi di calettamento.

Seguendo la stessa linea di condotta, lo scrivente ritiene inconferente ai fini delle risultanze dell'azione della Commissione anche la proposta di Raccomandazione che si fonda sulle ipotesi sopradette;

c) Altra parte ancora in quanto fa riferimento a prove testimoniali e verbali di sommarie informazioni testimoniali che costituiscono il fascicolo del P.M. e pertanto non sono pubblicabili fino al termine del procedimento giudiziario.



2  
16/07/2014

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'Organismo Investigativo Italiano ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Legislativo n° 162 del 10-agosto-2007, e di conseguenza responsabile di tutta l'attività connessa all'azione investigativa da me avviata, ho ritenuto di mandare la Relazione tecnica predisposta dagli investigatori incaricati, nelle parti che ho sopra descritto.

Si concorda peraltro con la conclusione cui giunge la Commissione d'indagine e cioè che l'uso di Loctite al posto del Molycot, per la lubrificazione della parti da accoppiare fosse proprio dovuto alla impossibilità di utilizzare il secondo con gradi di rugosità elevati o meglio impropriamente elevati.

Le stesse testimonianze tecniche raccolte dagli investigatori presso la soc. Zos Trnava, suffragano tale convincimento.

Si elencano ora a seguire le Raccomandazioni Ufficiali che questa Direzione Generale in qualità di Organismo investigativo -National Investigation Body (NIB)- Italiano considera necessario emanare alla conclusione di questa articolata indagine:

#### Raccomandazione n° 1

*L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) valuti la possibilità di inibire la circolazione, su tutto il territorio nazionale, promuovendo anche analoghe misure, per il tramite dell'ERA, a livello delle altre reti comunitarie, dei carri merci che abbiamo subito interventi manutenzionali anteriormente alla data del 21/12/2012 avendo come ECM o impresa di manutenzione la ÖBB TS; ciò in quanto, solo a partire da questa data, tale impresa ha fornito disposizioni operative, relativamente alla manutenzione ed all'assemblaggio di sale montate, che rispondono alla norma EN13260. Sino a quella data era stato previsto da ÖBB TS un controllo che teneva conto del solo andamento del diagramma di calettamento, per verificarne la rispondenza alla norma UIC 813; L'ANSF valuti anche la possibilità di estendere tale previsione anche i carri di altre Imprese/Detentori che potrebbero aver utilizzato simili metodiche di assemblaggio ruote-assili.*

#### Raccomandazione n° 2

*L'ANSF valuti la possibilità di inibire la circolazione di tutti i vagoni e carri ferroviari aventi sale montate (quale che sia la data dell'ultima manutenzione) che non rispondono alle indicazioni di calettamento a freddo previste dalla EN 13260, in quanto le indicazioni che scaturiscono dalla investigazione mostrano profili di inadeguatezza dal punto di vista della sicurezza della norma UIC 813 Nell'ambito di tale controllo si dovrà anche valutare l'opportunità di avviare un confronto con l'UIC e con il CEN, per verificare la fattibilità di un aumento del valore minimo dell'interferenza stabilito dalle citate norme UIC 813 ed EN 13260. L'investigazione dimostra che il mero rispetto di tali valori minimi, si riflette sulla sicurezza poiché con tali valori non si garantiscono margini sufficienti nei confronti degli scalettamenti.*

#### Raccomandazione n° 3

*L'ANSF, nell'ambito del possibile confronto con l'UIC e con il CEN di cui alla Raccomandazione n°2, valuti l'opportunità di proporre, in tale contesto, l'attivazione di un processo di omologazione dei lubrificanti da impiegarsi nelle operazioni di calettamento.*

 3  
14/07/2014


Raccomandazione n° 4

L'ANSF, si adoperi affinché, nel quadro delle azioni per la strutturazione di un quadro normativo europeo per la manutenzione che preveda la tracciabilità delle operazioni e protocolli operativi certi, evidenzi la necessità che nelle operazioni di calettamento delle sale montate vengano obbligatoriamente evidenziati i diagrammi di caletto, il valore dell'interferenza ruota-assile ed i valori di rugosità, sia del mozzo della ruota che della zona di caletto dell'assile, e che tali valori siano frutto di misurazioni.

Il Dirigente Generale

(ing. Marco Pittaluga)

Rovigo 14/07/2014

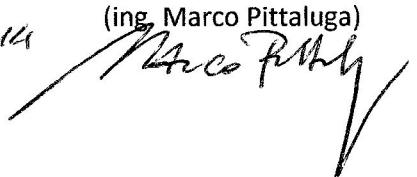



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE**

**Relazione d'indagine sull'incidente ferroviario occorso il  
06-06-2012 al treno n. 44213 di RTC nella stazione di  
Bressanone**



**Roma, 14 maggio 2014**

# INDICE

<b>1 SINTESI.....</b>	<b>4</b>
1.1 Breve descrizione dell'evento .....	4
1.1.1 Data, ora, luogo, conseguenze .....	4
1.1.2 Cause dirette, concause e cause indirette.....	4
1.2 Raccomandazioni principali e loro destinatari.....	5
<b>2 FATTI IN IMMEDIATA RELAZIONE ALL'EVENTO .....</b>	<b>6</b>
2.1 Evento .....	6
2.1.1 Data, ora, evento e luogo .....	6
2.1.2 Descrizione degli eventi e del sito dell'incidente .....	6
2.1.3 Descrizione delle attività dei servizi di soccorso e di emergenza.....	8
2.1.4 Decisione di aprire un'indagine, composizione della squadra investigativa e svolgimento dell'indagine.....	8
2.2 Circostanze dell'evento .....	10
2.2.1 Personale ed imprese appaltatrici coinvolte.....	10
2.2.2 Altre parti e testimoni .....	10
2.2.3 Treni e relativa composizione, numero di immatricolazione del materiale rotabile coinvolto .....	11
2.2.4 Infrastruttura e sistema di segnalamento .....	12
2.2.5 Lavori svolti nei pressi del sito dell'evento o nelle vicinanze.....	13
2.2.6 Attivazione del piano di emergenza ferroviaria e relativa catena di eventi .	14
2.2.7 Attivazione del piano di emergenza dei servizi pubblici di soccorso, della polizia, dei servizi sanitari e relativa catena di eventi .....	14
2.3 Decessi, lesioni, danni materiali.....	14
2.4 Circostanze esterne.....	15
<b>3 RESOCONTO DELL'INDAGINE .....</b>	<b>16</b>
3.2 Sistema di gestione della sicurezza .....	16
3.2.1 Quadro organizzativo e modalità di assegnazione ed esecuzione degli incarichi	16
3.2.2 Modalità dei controlli e delle verifiche interne e loro risultati .....	17
3.3 Norme e regolamenti.....	24
3.3.1 Norme pertinenti e regolamenti comunitari e nazionali .....	24
3.3.2 Altre norme quali norme di esercizio, istruzioni locali .....	24
3.4 Funzionamento del materiale rotabile e degli impianti tecnici .....	25
3.4.1 Sistema di segnalamento e comando-controllo, compresa la registrazione da parte di apparecchi automatici di registrazione .....	25
3.4.2 Infrastruttura .....	25
3.4.3 Apparecchiature di comunicazione.....	26
3.4.4 Materiale rotabile, compresa la registrazione da parte di Apparecchi automatici di registrazione dati.....	26

3.5 Documentazione del sistema operativo.....	27
3.5.1 Provvedimenti adottati dal personale per il controllo del traffico ed il segnalamento .....	27
3.5.2 Provvedimenti adottati a tutela e salvaguardia del sito dell'evento.....	27
3.6 Interfaccia uomo – macchina – organizzazione .....	27
3.6.1 Tempo lavorativo del personale coinvolto.....	27
3.7 Eventi precedenti dello stesso tipo .....	28
<b>4 ANALISI E CONCLUSIONI .....</b>	<b>29</b>
4.1 Resoconto finale della catena di eventi .....	29
4.1.1 Conclusioni sull'evento .....	29
4.2 Discussione .....	29
4.2.1 Analisi dei fatti rilevati per determinare le cause dell'evento .....	29
4.2.2 Analisi sull' infrastruttura .....	30
4.2.3 Analisi sul materiale rotabile .....	39
4.2.4 Considerazioni sul massimo valore dello sforzo di caletto.....	55
4.2.5 Analisi della rugosità .....	58
4.2.6 Analisi dell'interferenza ruota-assile .....	75
4.2.7 Considerazioni sulla temperatura dei freni e delle ruote .....	97
4.2.8 Considerazioni sul personale di condotta RTC.....	100
4.2.9 Considerazioni sul peso dei carri .....	102
4.2.10 Considerazioni sulla frenatura disomogenea SX-DX .....	103
4.3 Conclusioni .....	106
4.3.1 Cause dirette ed immediate dell'evento, comprese le concause riferibili ad azioni delle persone coinvolte o alle condizioni del materiale rotabile o degli impianti tecnici .....	106
4.3.2 Cause indirette riferibili alle competenze, alle procedure ed alla Manutenzione.....	108
4.3.3 Cause a monte riferibili alle condizioni del quadro normativo ed all'applicazione del sistema di gestione della sicurezza .....	110
4.4 Osservazioni aggiuntive .....	111
4.4.1 Carenze rilevate durante l'indagine, ma non pertinenti ai fini della determinazione delle cause .....	111
4.5 Provvedimenti adottati. Resoconto dei provvedimenti già presi o adottati successivamente all'evento.....	113
4.6 Proposta di Raccomandazioni .....	115
<b>5 RINGRAZIAMENTI.....</b>	<b>120</b>
<b>6 ABBREVIAZIONI E SIGLE .....</b>	<b>120</b>
<b>7 ELENCO DEGLI ALLEGATI.....</b>	<b>121</b>

# **1 SINTESI**

## **1.1 Breve descrizione dell'evento**

### *1.1.1 Data, ora, luogo, conseguenze*

Il giorno 6/06/2012 alle ore 11.56, il treno 44213 di Rail Traction Company, composto da 21 carri che trasportavano rottami ferrosi, proveniente dal Brennero e diretto a Brescia scalo, in transito nella stazione di Bressanone sul II binario di corretto tracciato, con i segnali disposti a via libera, sviava all'ingresso in stazione in corrispondenza degli scambi d'ingresso. Nell'occorso veniva divelta tutta la porzione di armamento posta all'ingresso della stazione (venivano resi impraticabili i primi tre binari) e parte del sistema di alimentazione della linea elettrica. Ciò procurava una notevole perturbazione della circolazione sulla linea, con soppressione di n. 15 treni viaggiatori e n. 14 treni merci e limitazioni di percorso (allegato n. 1 – Rapporto informativo da COER di RFI di Verona del 6/06/2012).

### *1.1.2 Cause dirette, concuse e cause indirette*

Causa diretta dell'incidente è stata lo scalettamento delle ruote della 1<sup>a</sup> e della 4<sup>a</sup> sala del primo dei carri, s.m.t. (senso marcia treno), in composizione al treno, che era quello che seguiva immediatamente il locomotore e che era allo stesso agganciato.

Tra le cause indirette dell'incidente è da riferire che, dalla documentazione esibita da ÖBB TS, Impresa Ferroviaria responsabile della manutenzione del carro che ha originato l'incidente de quo, si rileva la non conformità, alle norme relative all'assemblaggio delle ruote sugli assili, delle istruzioni per la manutenzione ed il montaggio delle sale montate fornite, dalla stessa azienda, ai propri operatori (“Richtlinie 800.02.00” dell’1/01/2011 – allegato n. 2) e a quelli esterni alla stessa (“Arbeitungsregelwerk Ausgabe 3” del 9/07/2010 – allegato n. 3).

## **1.2 Raccomandazioni principali e loro destinatari**

L’ANSF valuti la possibilità di inibire la circolazione su tutto il territorio nazionale di tutti (o di parte de) i carri merci che abbiano subito interventi manutentivi anteriormente alla data del 21/12/2012 avendo come ECM o impresa di manutenzione la ÖBB TS; ciò in quanto, solo a partire da questa data, tale Impresa ha emanato disposizioni operative, relativamente alla manutenzione ed all’assemblaggio di sale montate, che rispondono alla norma EN 13260. Sino a quella data era stato previsto da ÖBB TS un controllo che teneva conto del solo andamento del diagramma di calettamento, per verificarne la rispondenza alla norma UIC 813; non veniva effettuata alcuna verifica sul valore dell’interferenza, come previsto dalla stessa norma UIC 813. L’ANSF valuterà la possibilità di estendere tale previsione anche ai carri di altre Imprese/Detentori che potrebbero avere utilizzato simili metodiche per l’assemblaggio delle ruote agli assili.

Posto che dalle evidenze tecniche dell’indagine si è riscontrato il fenomeno dello scalettamento in corrispondenza di valori di interferenza, certificati e/o rilevati non sempre rispondenti alle prescrizioni della norma UIC 813 oppure al limite dei valori delle soglie minime definite da tale normativa (come risulta dalle misure effettuate presso Lucchini RS), la Commissione d’indagine ha proposto

di raccomandare all'ANSF, all'UIC, al CEN di valutare l'opportunità di verificare l'efficacia e la coerenza dell'attuale quadro normativo per quanto attiene l'assemblaggio ed il riassemblaggio delle sale montate. Inoltre ha proposto di verificare la possibilità di prevedere l'omologazione a livello europeo dei lubrificanti utilizzati nei calettamenti a freddo.

## 2 FATTI IN IMMEDIATA RELAZIONE ALL'EVENTO

### 2.1 Evento

#### 2.1.1 Data, ora, evento e luogo

L'evento si è verificato il giorno 06.06.2012 alle ore 11.56 circa, in corrispondenza dell'ingresso alla stazione di Bressanone, nella tratta Fortezza-Ponte Gardena della linea ferroviaria Brennero-Verona.

#### 2.1.2 Descrizione degli eventi e del sito dell'incidente

Il treno 44213 dell'impresa ferroviaria Rail Traction Company, composto dalla locomotiva titolare Bombardier EU43 001 e da 21 carri che trasportavano rottami ferrosi, partito da Brennero alle 10.43 e diretto a Brescia (come risulta dalla scheda composizione treno – allegato n. 4), giunto in corrispondenza dell'ingresso alla stazione di Bressanone, sul 2° binario di corretto tracciato, con i segnali disposti a via libera, sviava, proseguiva la sua corsa sino ad occupare la sagoma del 3° binario e si arrestava, sia per la resistenza opposta dall'infrastruttura che nel perdurante movimento è stata divelta, che per l'intervento della frenatura rapida conseguente alla rottura della Condotta Generale del freno. Ciò a causa degli scalettamenti delle ruote del 1° carro.

Allo stato di quiete (vedi figure 1 e 2) il treno si presentava con la locomotiva sviata e intraversata, col carrello anteriore appoggiato sul marciapiede della banchina posta tra i binari 2 e 3. Alla locomotiva era attaccato il primo carro che si presentava, sviato, inclinato e con due sale con ruote scalettate. A circa 10,5

m. dal secondo carro si trovava il terzo carro, anch'esso sviato e parzialmente inclinato. Sono sviati ulteriori 7 carri per un totale di 9 dei quali, il sesto, si è intraversato e ha perso il carico, mentre l'ottavo ha tamponato il settimo infilandosi per circa 3,5 metri nella cassa dello stesso. Il decimo carro, il primo rimasto in linea di marcia, presentava il respingente anteriore lato destro rotto.



**Figura 1**



**Figura 2**

Nell'occorso si avevano danni materiali al locomotore, ai primi dieci carri (i 9 interessati dallo svio, più il decimo che ha subito la rottura di un respingente), alla infrastruttura, alla linea aerea, nonché veniva, inoltre, procurata una notevole perturbazione della circolazione sulla linea, con soppressioni di n. 15 treni viaggiatori e n. 14 treni merci e con limitazioni di percorso, come riportato dall'allegato n. 1.

La stazione di Bressanone è ubicata lungo la linea ferroviaria Brennero-Verona. Così come riportato nel piano schematico della stessa (allegato n. 5), si contano 4 binari dedicati anche al traffico passeggeri e altri 4 dedicati al solo traffico merci; le banchine sono due collegate mediante un sottopassaggio. Presente anche lo scalo merci, anche se tale servizio non viene più espletato.

#### *2.1.3 Descrizione delle attività dei servizi di soccorso e di emergenza*

Sul posto intervenivano i funzionari della Polfer ed il personale dei Vigili del Fuoco e del 118. L'autoambulanza intervenuta ha provveduto a fornire la prima assistenza al personale di macchina.

#### *2.1.4 Decisione di aprire un'indagine, composizione della squadra investigativa e svolgimento dell'indagine*

Con la nota prot. n. DGIF/DIV2/210/2012/9/Uscita del 6 giugno 2013 (allegato n. 6), la Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie ha istituito una Commissione d'indagine formata dagli Ingg. :

- Roberto Focherini - Funzionario della Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Gennaro Scagliarini - incluso nell'elenco degli esperti per le Investigazioni Ferroviarie.

L'indagine si è svolta a partire dal 6/06/2012, data del decreto di nomina, e si è conclusa con la consegna della presente relazione. A seguito della nomina, si è subito proceduto a contattare telefonicamente i responsabili di RFI e di RTC per ottenere i nominativi dei referenti a cui rivolgersi nel prosieguo dell'indagine (sono risultati l'Ing. Botti Giorgio per RFI e l'Ing. Bracciali Andrea per RTC) e per fissare un sopralluogo sul sito dell'incidente da realizzarsi nella giornata successiva (del 7/06/2012). Nel corso del sopralluogo sono state scattate le fotografie di cui al CD che si allega.

La citata Commissione ha svolto le seguenti attività:

- 07 giugno 2012 : primo sopralluogo a Bressanone con effettuazione dei primi rilievi;
- 11 giugno 2012 : sopralluogo a Fortezza per la rilevazione dei primi segni di scalettamento delle ruote dagli assili;
- 14 giugno 2012 : sopralluogo a Bressanone per partecipare alle operazioni peritali di cui al verbale allegato;
- 17 luglio 2012 : sopralluogo a Bressanone per partecipare alle operazioni peritali di cui al verbale allegato;
- 06 e 07 agosto 2012 : sopralluogo a Bressanone per partecipare alle operazioni peritali di cui ai verbali allegati;
- 10, 11 e 12 settembre 2012 : sopralluogo a Lovere (BG) presso Lucchini RS per partecipare alle operazioni peritali di cui ai verbali allegati;
- 25 settembre 2012 : sopralluogo a Lovere (BG) presso Lucchini RS per partecipare alle operazioni peritali di cui ai verbali allegati;
- 08 ottobre 2012 : sopralluogo a Cirimido (CO), presso Casram Rail, per partecipare alle operazioni per la lettura dei dati conservati nell'apparecchiatura per la registrazione degli eventi, TELOC, montata sul locomotore EU 43 001;

- 09 ottobre 2012 : incontro a Verona della Commissione Ministeriale per esame della documentazione;
- 17 e 18 ottobre 2012 : sopralluogo a Bressanone per assistere alle operazioni di pesatura dei carri, come da verbale allegato;
- 03 e 04 dicembre 2012 : incontro a Vienna presso NIB Austriaco
- 28 febbraio 2013 : incontro a Verona della Commissione Ministeriale per esame della documentazione
- 03 e 04 aprile 2013 : incontro a Verona della Commissione Ministeriale per esame della documentazione
- 19 giugno 2013 : incontro a Bratislava presso NIB Slovacco
- 20 giugno 2013 : sopralluogo a Trnava presso ZOS con NIB Slovacco
- 03 e 04 luglio 2013 : incontro a Verona della Commissione Ministeriale per esame della documentazione
- 09 , 10 e 11 settembre 2013: incontro a Verona della Commissione Ministeriale per esame della documentazione.

## **2.2 Circostanze dell'evento**

### *2.2.1 Personale ed imprese appaltatrici coinvolte*

Nell'evento sono risultati coinvolti i due macchinisti di RTC addetti alla condotta del treno.

### *2.2.2 Altre parti e testimoni*

Oltre ai due macchinisti direttamente coinvolti, sono stati identificati due testimoni dell'evento. [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

### *2.2.3 Treni e relativa composizione, numero di immatricolazione del materiale rotabile coinvolto*

Lo svio di cui si tratta ha interessato il treno di RTC (Rail Traction Company) n. 44213 composto dalla locomotiva RTC EU 43 001, costruita dalla ditta Bombardier, e da 21 carri, le cui caratteristiche di composizione erano quelle di cui alla scheda treno M18 (allegato n. 4) e che vengono riassunte di seguito:

- Lunghezza (escluso il locomotore) .....	m	344
- Massa rimorchiabile effettiva .....	t	1.546
- Percentuale di massa frenata esistente .....	%	82
- Velocità massima rispetto veicoli in composizione ...km/h		120
- I trasporti rispettano i limiti di carico massimi previsti per la categoria .....		C3
- Massa Netta .....	t	1.050

Dalle prescrizioni tecniche di RTC (allegato n. 11) risulta che per il treno di cui si tratta, tenuto conto delle caratteristiche dei veicoli in composizione, valevano i limiti di velocità previsti per il rango A.

Dalla lettura della scheda VVR (Virtual Vehicle Register) (allegato n. 12) dell'European Raiway Agency si evince che il carro, che ha procurato l'evento di cui al precitato punto 2.1, individuato dalla mat. 31815341854-2, è un carro austriaco in carico a Rail Cargo Austria AG.; il soggetto responsabile della sua manutenzione risulta essere, a norma del Regolamento Europeo n.445/2011, ÖBB Technische Service. La costruzione del carro risulta autorizzata con nota del Ministero dei Trasporti austriaco del 23.02.1983 (allegato n. 13) e la sua messa in esercizio risulta rilasciata dallo stesso Ministero in data 8.06.1983 (allegato n. 14).

La situazione delle sale del primo carro, al momento dello svio, si presentava come da comunicazione ANSF prot.n. 04718/12 del 26/06/2012 (allegato n. 15) di seguito riportata :

- *Sala 331850 1° carro* – 1<sup>a</sup> sala senso marcia treno : appartenente al gruppo TGr. 75.2, carico assiale massimo RSL 20.0 t, revisionata con revisione IS3 (con calettamento degli assili alle ruote) il 02.07.2011 presso le officine di ZOS Trnava. Trovata con due ruote scalettate.
- *Sala 161788 1° carro* – 2<sup>a</sup> sala senso marcia treno: appartenente al gruppo TGr. 75.3, carico assiale massimo RSL 22.5 t, revisionata il 26/08/2008 a Knittelfeld (Austria). Trovata apparentemente integra.
- *Sala 121553 1° carro* – 3<sup>a</sup> sala senso marcia treno: appartenente al gruppo TGr. 75.3, carico assiale massimo RSL 22.5 t, revisionata con revisione IS2 il 13.10.2010 presso le officine di Ptuj (Slovenia). Trovata apparentemente integra.
- *Sala 325584 1° carro* – 4<sup>a</sup> sala senso marcia treno: appartenente al gruppo TGr. 75.3, carico assiale massimo RSL 22.5 t, revisionata con revisione IS3 (con calettamento degli assili alle ruote) l'8/10/2010 presso le officine di ZOS Trnava. Trovata con una ruota scalettata.

#### *2.2.4 Infrastruttura e sistema di segnalamento*

Il tratto ferroviario Brennero-Bressanone, a doppio binario, è compreso nella linea Bolzano-Brennero, il cui profilo piano-altimetrico è allegato alla presente (all. n. 16), presenta lunghi tratti in discesa con pendenza del 23-24‰, con progressiva chilometrica a decrescere dal confine con l'Austria. Nello stesso tratto di linea, la velocità massima ammessa ed i gradi di frenatura per tratta, ricavati dalla scheda treno (allegato n. 17), sono i seguenti :

•Velocità massima ammessa :

- nella tratta da Brennero al cippo km 224+00 : 80 km/h
- nella tratta cippo 224+00 – Vipiteno ..... : 75 km/h
- nella tratta Vipiteno – Campo di Trens ..... : 95 km/h
- nella tratta da Campo di Trens – Le Cave ..... : 80 km/h
- nella tratta Le Cave – Bressanone ..... : 75 km/h

•Grado di frenatura

- da Brennero a Vipiteno : VII
- da Vipiteno a Campo di Trens : II
- da Campo di Trens a Bressanone : VII

La gestione della circolazione lungo tutta la linea Brennero-Bolzano, che comprende la stazione di Bressanone, viene esercitata da un posto centrale DCO avente sede a Verona, tranne che per le stazioni di Brennero e Fortezza presenziate dal personale operativo di pertinenza. Il distanziamento dei treni in linea viene realizzato impiegando un impianto di sicurezza di tipo “BAB (Blocco Automatico Banalizzato)” capace di interloquire con i comandi di segnalazione a bordo macchina, attrezzata coll’apparecchiatura RSC (Ripetizione Segnali Continua). Tutta la tratta è attrezzata col Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT) capace di controllare la velocità dei treni lungo la linea. In tale tratta sono installati due impianti per il Rilevamento Temperature Boccole, ubicati al km 236+887 per i treni pari e al km 202+772 per i treni dispari, la cui funzione è quella di rilevare sia la temperatura delle boccole degli assili che quella degli assi frenati dei rotabili in transito. Al superamento di una soglia prefissata, per la temperatura delle boccole, o di una determinata temperatura, per gli assi frenati, vengono inviate opportune segnalazioni alle stazioni di Brennero e di Fortezza, rispettivamente, oltre che al posto centrale CEI.

Il punto di rilevamento, posto al km 202+772 per i treni dispari, genera un segnale di allarme quando vengono rilevati nelle boccole delle ruote valori di temperatura superiori a quelli delle soglie prescritte, mentre non è previsto alcun allarme per la temperatura degli assi frenati.

#### *2.2.5 Lavori svolti nei pressi del sito dell’incidente o nelle vicinanze*

Al momento dell’incidente non vi erano lavori in corso nella stazione di Bressanone e nei pressi della stessa.

#### *2.2.6 Attivazione del piano di emergenza ferroviaria e relativa catena di eventi*

Poiché il materiale rotabile sviato, oltre ad occupare il binario di corsa dispari (binario II di transito del treno 44213 sviato), occupava la sagoma dell'adiacente binario di corsa pari (binario III), il Coordinatore al movimento di Verona provvedeva a sospendere la circolazione ferroviaria nel tratto di linea interessato dallo svio.

Per le informazioni circa il ripristino della linea e i danni procurati si può fare riferimento a quanto riportato dall'All.18 alla presente relazione.

#### *2.2.7 Attivazione del piano di emergenza dei servizi pubblici di soccorso, della polizia, dei servizi sanitari e relativa catena di eventi*

Sul posto intervenivano il personale del 118, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco.

### **2.3 Decessi, lesioni, danni materiali**

Come detto dianzi, nell'evento si avevano danni all'infrastruttura ferroviaria, al materiale rotabile ed alla circolazione dei treni (soppressioni e ritardi), che si possono così riassumere:

- danni all'infrastruttura che hanno riguardato l'armamento e gli impianti tecnologici;
- danni ai carri : i carri sviati sono risultati complessivamente 9, mentre il decimo (non sviato) presentava il respingente anteriore lato destro rotto;
- danni al locomotore;
- soppressioni di n. 15 treni viaggiatori e n. 14 treni merci;
- ritardo dei treni.

Hanno costituito ulteriori oneri:

- la rimozione del locomotore e dei carri dalla sede ferroviaria effettuata da RFI e dai Vigili del Fuoco;
- l'intervento del personale di RFI per la ricognizione ed il ripristino dell'Infrastruttura.

I costi relativi sono stati forniti da RFI, per la parte di competenza, con la nota prot. n. DTP\_VR/A0011/P/2012/0002569 dell' 11/08/2012 che riporta un ammontare pari a € 1.665.000,00 (allegato n. 18) e da RFI Cargo, per la parte di competenza, con la nota prot. n. DC/PC/GOR/10 dell' 1/09/2012 che reca un ammontare pari ad € 17.473,00 (allegato n. 19).

Il costo dei danni subiti dal materiale rotabile (locomotore e 10 carri) ammonterebbe a circa € 2.000.000,00.

## **2.4 Circostanze esterne**

L'evento non è riconducibile a circostanze meteo.

### **3 RESOCONTO DELL'INDAGINE**

#### **3.1 Sintesi delle testimonianze**

Le dichiarazioni del personale RTC, addetto alla condotta del treno 44213, non hanno evidenziato irregolarità di sorta nella marcia del treno dal Brennero fino all'ingresso nella stazione di Bressanone. Uno dei due testimoni presenti sul luogo dell'incidente ha riferito di aver sentito un forte rumore e di aver visto il treno entrare in stazione, a velocità sostenuta, e deragliare a partire dal secondo vagone; a seguire, vedeva che il locomotore si impennava sulla banchina. Il secondo testimone ha notato che le pastiglie dei freni del primo asse avevano assunto una colorazione rossa, con emanazione di un vistoso fumo bianco, percepito anche dall'altro teste; appena superati gli scambi, quel vagone ha cominciato a sbandare portando fuori dalla sede dei binari anche la locomotiva. Anche lui ha visto impennarsi la locomotiva.

Tali testimonianze concordano sostanzialmente e, trovando conforto nelle rilevazioni effettuate nello svolgimento delle attività investigative e peritali, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'incidente.

#### **3.2 Sistema di gestione della sicurezza**

##### *3.2.1 Quadro organizzativo e modalità di assegnazione ed esecuzione degli incarichi*

L'assetto organizzativo di RTC (Rail Traction Company SpA) e la relativa ripartizione delle responsabilità sono riportate nel manuale del sistema

di gestione della sicurezza, un cui stralcio (Ruoli e responsabilità) costituisce l’ allegato n. 20 alla presente.

Gli incarichi vengono assegnati ed eseguiti nel rispetto delle procedure impartite con disposizione n. 18 del 26/07/2001 da RFI avente per oggetto : “Disciplina delle attività che le Imprese Ferroviarie, che circolano sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, devono svolgere in caso di anomalie rilevanti o incidenti di esercizio” (allegato n. 21), col Regolamento per la circolazione dei treni (allegato n. 22), con la prescrizione di esercizio 01/2010 di RTC (allegato n. 23), con la gestione delle emergenze di cui al documento SGS02 di RTC (allegato n. 24) e, infine, con le Istruzioni per il servizio del personale di condotta delle locomotive (allegato n. 25).

RTC è un’Impresa Ferroviaria che opera principalmente sulla linea del Brennero, in possesso di Licenza rilasciata con DM 51T del 23/06/2000, come risulta dall’elenco delle imprese ferroviarie titolari di licenza (allegato n. 26).

### *3.2.2 Modalità dei controlli e delle verifiche interne e loro risultati*

L’IF RTC ha svolto un’indagine interna dalla cui relazione finale (allegato n. 27) si evince che le cause dell’incidente sono da ricondursi agli scalettamenti delle ruote dal 1° e dal 4° assile del 1° carro in ordine marcia treno.

Il gestore dell’infrastruttura RFI ha anch’esso svolto una propria indagine (allegato n. 28) che ha condotto alla medesima conclusione.

Per quanto attiene al manutentore dei carri, cioè ÖBB Technische Service, si è venuti a conoscenza che tale società ha subappaltato la funzione di esecutore della manutenzione tecnica (come previsto alla lettera d) del punto 1. dell’articolo 4 del Regolamento UE n.445 della Commissione datato 10 maggio 2011) alla ZOS Trnava attraverso la società Technical Services Slovakia, s.r.o (allegato n. 29).

I risultati delle indagini effettuate su tre (la 1<sup>a</sup>, la 3<sup>a</sup> e la 4<sup>a</sup>) delle sale montate del carro oggetto dello svio, eseguite presso la ditta Lucchini RS in Lovere (BG), su disposizione della magistratura inquirente, utilizzando rilievi visivi, dimensionali e prove distruttive, sono contenuti nella relazione tecnica da questa redatta (documento R13-2012 del 15/11/2012, allegato n. 30 alla presente relazione).

La fiche UIC 813 e la norma unificata EN 13260 sono le principali regole di assemblaggio del sistema ruota-assile. L'ultimo aggiornamento della EN 13260 è in vigore dal 20 gennaio 2011 e presenta soglie minime di interferenza leggermente superiori a quelle della fiche UIC 813.

Le sale montate esaminate sono state identificate tramite le piastrine fissate ai corpi boccola e riscontro della marcatura dei singoli componenti. I due lati della sala sono stati definiti "lato A" (lato dove le targhette identificative erano attaccate alla boccola) e "lato B" (lato opposto).

Per quanto riguarda le misurazioni effettuate, per ciascuna delle sedi di calettamento delle ruote sull'asse e del foro mozzo, sono state eseguite tre misurazioni ( $\varnothing$ A,  $\varnothing$ B e  $\varnothing$ C dall'esterno verso l'interno), in tre differenti posizioni angolari ruotate di 120° l'una dall'altra.


Dalla lettura dell'appendice B della stessa relazione di Lucchini (allegato n. 31), recante le conclusioni finali, risulta che i valori di interferenza dichiarati per la ruota identificata come "sala A" recante il numero di matricola 331850, sono inferiori rispetto ai valori minimi previsti sia dalla norma UIC 813 che dalla norma EN 13260.

Di seguito si riportano i valori relativi alle interferenze misurate in Lucchini e dichiarate da ZOS relative alle sale montate in oggetto (sala A – I sala del I carro s.m.t. e sala B – IV sala del I carro s.m.t.) (figg. 3 e 4).

Sala monta	Ruota	Assile	Posizione	Valore [mm] rilevati	Valore <sup>1</sup> [mm] da certificati	
Sala montata A 331850	Ruota lato A ZB K18343 R7T 09 99 CD v6	OBB VRS A 331850 ZB/11 29092/043 EA1N (10J12)	Ø A	0,086	0,16	
			Ø B	0,166		
			Ø C	0,115		
	Ruota lato B ZB K18343 R7T 09 99 CD v6		Ø A	0,189	0,16	
			Ø B	0,179		
			Ø C	0,077		
EN13260 par.3.1.2		Valore minimo di confronto		0,185		
UIC 813		Valore minimo di confronto		0,167		

Tabella XVI:calcolo interferenza sala montata A (331850).

Figura 3

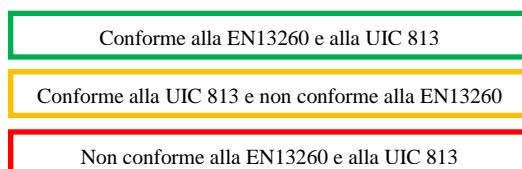

Sala monta	Ruota	Assile	Posizione	Valore [mm] rilevati	Valore <sup>1</sup> [mm] da certificati	
Sala montata B 325584	Ruota lato A 32148 RAFIL 0105 03 05 R7T 004 (DIA1)	A OBB VRR 16365/59 EA1N BTBED	Ø A	0,223	0,18	
			Ø B	0,243		
			Ø C	0,190		
	Ruota lato B 31154 RAFIL 0114 03 05 R7T 004		Ø A	-1,203	0,18	
			Ø B	-0,035		
			Ø C	-0,759		
EN13260 par.3.1.2		Valore minimo di confronto		0,200		
UIC 813		Valore minimo di confronto		0,180		

Tabella XVII:calcolo interferenza sala montata B (325584).

Figura 4

A seguito dei controlli dimensionali effettuati in Lucchini è risultato inoltre che la ruota “lato B” della medesima sala montata 331850 (vedere pag. 30 dell’allegato 30), pur presentando un valore di interferenza in posizione ØA che rispettava la norma EN 13260, ha comunque subito lo scalettamento; da ciò scaturisce, da parte della scrivente Commissione, la richiesta di aumentare, a livello normativo, il livello minimo di interferenza per il calettamento a freddo, rendendolo migliorativo anche rispetto alla norma EN 13260, al fine di garantire un maggior livello di sicurezza.

Per quanto riguarda la sala identificata con il numero di matricola 325584, i controlli dimensionali effettuati presso Lucchini sulla ruota scalettata (“lato B”) hanno rilevato valori di interferenza non conformi ad entrambe le regole di assemblaggio; in ogni caso i valori di interferenza certificati da ZOS per tale sala erano al limite inferiore della norma UIC 813.

Si anticipa che, come si vedrà meglio nel seguito, i controlli dimensionali sono relativi a componenti che hanno subito caletto e/o scaletto (accidentale o sperimentale) e che quindi tale circostanza può condizionare la significatività di tali valori.

Dopo i controlli esperiti presso Lucchini RS, sono stati effettuati due incontri con ÖBB Technische Service e con Technische Service Slovakia a Vienna nelle giornate del 4 e 5 dicembre 2012, e con ÖBB Technische Service e ZOS Trnava a Bratislava e a Trnava nelle giornate del 20 e 21 giugno 2013, per acquisire informazioni circa le cause che abbiano potuto condurre alla realizzazione di un assemblaggio non conforme e tale da produrre l’evento.

(La successiva figura 6 riporta le connessioni presenti tra le società implicate nello svio del treno a partire dal trazionista fino all’ esecutore dei processi di manutenzione).

Erano pure presenti i rappresentanti dei NIB (National Investigation Body), austriaco nel 1° incontro, e slovacco nel 2°.

Nel corso del 1° incontro, è scaturito che l'elemento lubrificante impiegato da ZOS Trnava per facilitare il calettamento ed impedire danneggiamenti agli assili è la Loctite 232 T, il cui uso era richiesto da ÖBB Technische Service, come risulta dalle istruzioni per la manutenzione ed il montaggio delle sale montate fornite dalla stessa azienda ai propri operatori esterni, riportate nel documento che costituisce l'allegato n. 3. Dalla scheda tecnica della Loctite 232 T (allegato n. 32) si evince che tale prodotto è un acrilico, monocomponente, da impiegarsi come lubrificante-collante dei due elementi ruota-assile la cui proprietà non è solo quella di agevolarne l'assemblaggio, ma anche e soprattutto il disassemblaggio. Ancora, dalla scheda tecnica si rileva che per lo smontaggio, si deve preventivamente riscaldare la sala alla temperatura di 250°. Si deve inoltre porre in rilievo il fatto, rilevato durante il sopralluogo effettuato presso lo stabilimento della ZOS Trnava, che per le sale montate calettate utilizzando la Loctite 232 T, i valori minimi della pressione di scalettamento (pressione di primo distacco) erano dell'ordine dei 10 MPa, mentre per le sale che erano state montate utilizzando il Molycote (Solfuro di Molibdeno), le cui caratteristiche sono riportate nell'allegato n. 32-bis, i valori minimi della pressione (pressione di primo distacco) erano più elevati e dell'ordine dei 17 MPa.

La norma UIC 813 nel prevedere l'impiego di diversi lubrificanti (sego, olio vegetale, solfuro di molibdeno), stabilisce che il tipo di lubrificante da utilizzare viene fissato dal cliente. Nulla riferisce al riguardo la EN 13260.

Nel corso del primo incontro a Vienna è emerso che ÖBB Technische Service effettuava, quale unico controllo di qualità dell'attività di assemblaggio delle ruote sugli assili, la verifica dei diagrammi di Forza/Tempo registrati al momento dei calettamenti. Tali diagrammi venivano forniti dalla ZOS a ÖBB Technische Service quale unica documentazione comprovante il lavoro fatto. Di conseguenza, non veniva eseguita nessuna verifica sul valore dell'interferenza , nonostante le previsioni delle norme UIC 813 e EN 13260.


Tale mancanza trova un suo riscontro nel documento “Ausbabe 3”, già visto quale allegato n. 3, redatto in data 9/07/2010 da ÖBB Technische Service, avente per oggetto “Regole di lavorazione per le sale montate dei carri merci ÖBB – per lavoratori esterni”; nella parte recante le modalità di realizzazione del calettamento tra ruote ed assili, non si trova alcuna indicazione circa la necessità di rilevare i valori dell’interferenza, mentre vengono ampiamente descritti gli andamenti dei diagrammi di calettamento da verificare.

Inoltre, a seguito degli incontri effettuati con ZOS Trnava e come dichiarato dal personale stesso, è emerso che ZOS Trnava utilizzando la LOCTITE 232 era implicitamente vincolata dalle condizioni contrattuali di utilizzo di tale materiale a calettare le ruote con valori di interferenza molto bassi, prossimi ai limiti inferiori previsti dalle norme UIC 813 e EN 13260. Questo perché, provando a calettare con valori di interferenza maggiori, l’andamento del diagramma di caletto non risultava conforme alla norma. Questo “modus operandi” che ha portato a calettare migliaia di sale montate con valori di interferenza molto bassa, a valori prossimi ai limiti inferiori previsti dalle norme UIC 813 e EN 13260, è stato sostanzialmente imposto, come detto, da ÖBB TS/TS Slovakia ; a termini di contratto, ZOS Trnava utilizzava quale lubrificante per i calettamenti la LOCTITE 232 (nell’allegato 60 sono riportati alcuni esempi di diagrammi di caletto con la LOCTITE 232 effettuati in ZOS). Invero, dal documento “Arbeitungsregelwerk Ausgabe 3” risulta che le stesse disposizioni sono state fornite da ÖBB anche ad altre società alle quali ha subappaltato la funzione di esecutore della manutenzione tecnica.

Sembra a questa Commissione, che operare un assemblaggio col solo riferimento ai diagrammi di caletto, accoppiando le parti con interferenze molto basse, ancorché prossime ai valori inferiori delle previsioni normative, possa generare una incombente condizione di replica dei fenomeni di scalettamento, in quanto non si è fatto buon uso della possibilità di arrivare a forti stati di coazione


reciproca tra le parti assemblate, che solo una maggiore interferenza potrebbe assicurare.

Di seguito (figura 5) si riportano due diagrammi della fiche UIC 813 recanti posizioni e classi di tolleranze delle quali il progettista deve tener conto affinché vengano rispettati i limiti per l'interferenza minima ( $J_{min}=0,0009*D$ ) e per quella massima ( $J_{max}=0,0015*D+0,06$ ) atti a garantire l'accoppiamento in funzione del diametro nominale dell'accoppiamento stesso(D).

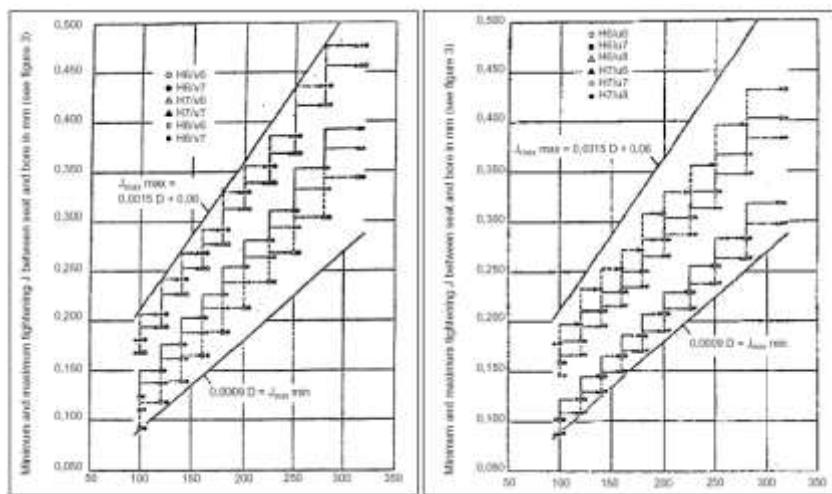

**Figura 5**

UIC 813-Selezione di tolleranze foro base per assile con posizione di tolleranza "V" (a sinistra) e "U" (a destra). Quest'ultima fornisce deviazioni minori, ma obbliga a lavorazioni più accurate del mozzo-ruota.

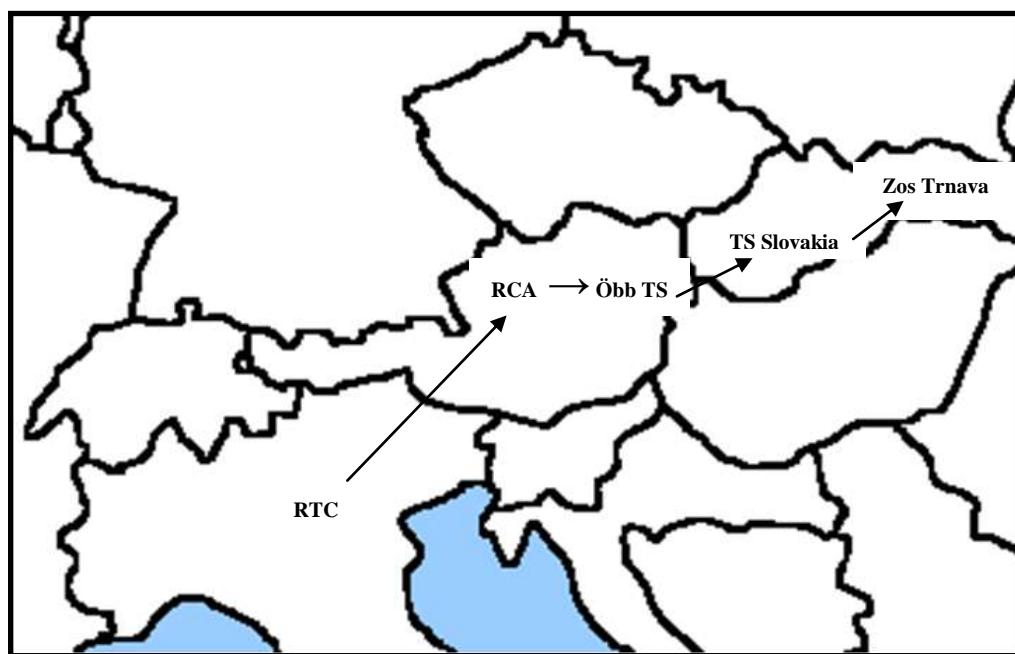

**Figura 6**

### **3.3 Norme e regolamenti**

#### *3.3.1 Norme pertinenti e regolamenti comunitari e nazionali*

Nel caso in questione trovano applicazione:

- ❖ D. Lgs. 10/08/2007, n. 162, avente per oggetto “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”
- ❖ Regolamento UE n. 445/2011 del 10/05/2011
- ❖ Fiche Code UIC 811-2 recante “Specification technique pour la fourniture d'essieux-axes pour materiels roulants moteur et remorque – Tollerances”
- ❖ Fiche Code UIC 812-2 recante “Roues monoblocs pour materiel roulant moteur et remorque – Tolerances”
- ❖ Fiche Code UIC 813 recante “Specification technique pour la fourniture d'essieux montes des materiels roulants moteur et remorque – Tollerances et montage”
- ❖ EN 13260 recante “Applicazioni ferroviarie – Sale montate e carrelli – Sale montate – Requisiti del prodotto”
- ❖ EN 13261 recante “Applicazioni ferroviarie – Sale montate e carrelli – Assi – Requisiti del prodotto”
- ❖ EN 13262 recante “Applicazioni ferroviarie – Sale montate e carrelli – Ruote – Requisiti del prodotto”

#### *3.3.2 Altre norme quali norme di esercizio, istruzioni locali*

Quali norme di esercizio valgono :

- il Regolamento per la circolazione treni di RTC (all. n. 22)
- le Istruzioni per il personale di condotta delle locomotive delle Ferrovie dello Stato (all. n. 25)
- le norme per la verifica tecnica dei veicoli di RFI (all. n. 34)
- le Istruzioni fornite coi fascicoli di linea della linea Brennero-Bolzano (all. n. 35).

### **3.4 Funzionamento del materiale rotabile e degli impianti tecnici**

#### *3.4.1 Sistema di segnalamento e comando-controllo, compresa la registrazione da parte di apparecchi automatici di registrazione*

Nessuna anomalia è stata rilevata nel funzionamento di tutti i sistemi di segnalamento e comando-controllo, compresa la registrazione da parte degli apparecchi automatici di registrazione.

#### *3.4.2 Infrastruttura*

In allegato si riportano i verbali delle ultime visite periodiche all'Infrastruttura effettuate a piedi (il 25/08/2011 – allegato n. 36), in carrello (il 7/03/2012 – allegato n. 37) e in cabina (il 26/10/2011 – allegato n. 38), recanti gli esiti positivi delle ispezioni. Inoltre, il Responsabile del Cantiere meccanizzato di Bolzano di RFI, su incarico del Direttore DTP di Verona, successivamente all'evento, ma sempre nella stessa data del 6/06/2012, ha effettuato il rilievo del binario con mezzo di diagnostica mobile (rincalzatrice munita di apposito dispositivo per la registrazione dei parametri caratteristici del binario) nel tratto di binario compreso tra la progressiva km 188+806 (punta deviatoio 1a lato nord del binario dispari di accesso a Bressanone) e la progressiva km 190+400 (tratto di binario che comprendeva anche quello di inizio dello svio). I tracciati del grafico hanno evidenziato valori dei parametri del binario compresi all'interno delle tolleranze ammesse dalla norma di riferimento; l'esito di tale accertamento è stato quello che la tratta di binario sottoposta a verifica era “...omissis...perfettamente efficiente e atta alla circolazione dei treni in sicurezza...omissis...” (allegato n. 39).

### *3.4.3 Apparecchiature di comunicazione*

Prima o dopo l'incidente non è stata utilizzata alcuna apparecchiatura di comunicazione.

### *3.4.4 Materiale rotabile, compresa la registrazione da parte di Apparecchi automatici di registrazione dati*

Il documento di Rail Cargo Austria, recante la dicitura “Unterlagen zum vortail Brixen”( allegato n. 40), riporta gli interventi manutentivi eseguiti su tutti i carri rimorchiati componenti il treno 44213 fino al momento dell'incidente.

L'esame della tabella fornita dal dispositivo RTB, recante i rilevamenti della temperatura delle boccole e degli assi frenati (allegato n. 41), mostra come per i carri 1°, 4° e 5° le temperature dei freni siano piuttosto elevate se raffrontate con quelle di tutti gli altri assili; non solo, ma per tali carri la temperatura sui ceppi dei freni di sinistra è discretamente più elevata rispetto a quella dei ceppi freni di destra (come verrà analizzato in successivi paragrafi). Comunque, al passaggio del treno 44213 (individuato con n. 233041 dall'apparato RTB) intervenuto il giorno 6/06/2012 alle ore 11.44 circa, il dispositivo RTB non ha generato segnali di allarme, dato che i valori di temperatura rilevati erano al di sotto delle soglie prescritte (allegato n. 42 – nota di RFI del 19/09/2012 recante la modalità di lettura dei dati forniti dall'impianto di Rilevamento Temperatura Boccole e l'esito al passaggio del treno 44213 del giorno 6/06/2012). Anche le foto scattate sui ceppi frenanti non hanno mostrato irregolarità di sorta, nulla come conseguenza del fumo rilevato dai testi che hanno assistito allo svio.

Dalla lettura delle zone tachigrafiche (allegato n. 43) scaricate dalla memoria esterna dell'apparecchio di registrazione degli eventi TELOC mod. 2500 marca Hasler Rail inserito nella locomotiva Bombardier EU43-001 interessata dallo

svio, si evince che le velocità assunte dal treno 44213 nelle diverse tratte e sino a Bressanone sono risultate inferiori a quelle ammesse in quelle tratte della linea dal Brennero, tranne in un punto dove si è rilevata, nei limiti di incertezza di misura del Teloc, una velocità che superava quella ammessa per 3 km/h circa (fig.88).

### **3.5 Documentazione del sistema operativo**

#### *3.5.1 Provvedimenti adottati dal personale per il controllo del traffico ed il segnalamento*

Quelli già riportati nel punto 2.2.6.

#### *3.5.2 Provvedimenti adottati a tutela e salvaguardia del sito dell'evento*

Tecnici della Trazione elettrica hanno disalimentato la linea di contatto, che si era abbassata in conseguenza dell'abbattimento di alcuni pali di sostegno.

### **3.6 Interfaccia uomo – macchina – organizzazione**

#### *3.6.1 Tempo lavorativo del personale coinvolto.*

Quello risultante dalle note recanti i danni subiti da RFI e da RFI Cargo di cui agli allegati 18 e 19, rispettivamente.

### **3.7 Eventi precedenti dello stesso tipo**

Si è a conoscenza di un altro analogo incidente avvenuto presso la stazione di Bressanone il 22/02/2001. In tale circostanza, un carro tipo ROS immatricolato da ÖBB con la mat. n. 31813925149-6 in composizione al treno 44821, sviava a causa dello scalettamento dei quattro corpi ruota dagli assi 3 e 4 del carrello posteriore lato marcia. A seguito di tale evento, il G.I. provvedeva ad emanare in data 23/02/2001 un provvedimento di restrizione alla circolazione dei carri ROS immatricolati ÖBB.

L'allegato n. 44 al presente elaborato reca la relazione d'inchiesta di RFI (prot. DI/TC.CS.NS-verif./VR.29-00/2001 del 20/03/2001), la descrizione della dinamica dello svio dell'1/03/2001 prot. DC/NE.SVR.RM.BZ.151/2001, la relazione tecnica relativa allo stesso redatta da Trenitalia Cargo il 12/03/2001 prot. DC.NE.SVR/RP.relazione 1, nonché n. 5 comunicazioni di RFI con le quali si:

1. Richiede la restrizione di traffico per i carri serie ROS immatricolati ÖBB, con nota prot. DI/TC.CS.NS-verif.211/2001 del 22/02/2001.
2. Comunica l'interdizione alla circolazione, per i carri tipo ROS della serie 3181 392 5, sulla rete FS, con nota prot. DI/TC.CS.NS-verif.212/2001 del 22/02/2001.
3. Richiede di modificare la restrizione di cui al prot. 211 innanzi riportata, con nota prot. DI/TC.CS.NS-verif.396/2001 del 10/04/2001.
4. Comunicano le condizioni per pervenire ad una modifica della restrizione di cui al prot. 211 innanzi riportata, con nota prot. DI/TC.CS.NS-verif.397/2001 del 10/04/2001.
5. Annullano le restrizioni ammesse in precedenza, con nota RFI/TC.CS.NS-Sie 189/2002 dell'8/02/2002.

## **4 ANALISI E CONCLUSIONI**

### **4.1 Resoconto finale della catena di eventi**

#### *4.1.1 Conclusioni sull'evento*

Alle ore 11,57 del 6 giugno 2012 il treno merci dell'IF Rail Traction Company Spa (RTC), proveniente da Brennero e diretto a Brescia Scalo, avente in composizione ventuno carri trasportanti rottami di ferro, entrava nella stazione di Bressanone sul binario di corretto percorso e sviava a causa dello scalettamento degli assili 1° (con due ruote) e 4° (con una ruota) dei 2 carrelli del primo carro.

### **4.2 Discussione**

#### *4.2.1 Analisi dei fatti rilevati per determinare le cause dell'evento*

Al fine di determinare le cause dello svio, si riporta di seguito un'analisi critica dei fatti rilevati effettuata sulla base del precedente resoconto finale della catena degli eventi, degli esiti dei rilievi effettuati durante i sopralluoghi, dell'analisi della documentazione raccolta e della normativa ferroviaria vigente.

La dinamica dello svio, per quanto si è potuto ricostruire, è stata la seguente: lo scalettamento delle ruote dagli assili ha provocato un restringimento della distanza tra le ruote delle due sale interessate, la 1<sup>a</sup> (scalettata con entrambe le ruote) e la 4<sup>a</sup> (scalettata con una sola ruota), ordinate tenendo conto del senso marcia.

In sede di sopralluogo si è verificato che le ruote di uno dei due assili (il 4° del 1° carro), avevano assunto una colorazione ciano, indice che erano state raggiunte temperature di circa 330 °C. L'esame visivo dei ceppi dei freni non ha mostrato la presenza di alcuna irregolarità.

All'atto dello svio, il primo carro s.m.t. era caratterizzato dalla presenza delle seguenti sale (in ordine s.m.t.), così come risultanti dalla documentazione dell'ANSF(allegato n. 15):

- 1<sup>a</sup> : 331850 carico per asse pari a 20,0 t montata da ZOS a Trnava (Slovacchia)
- 2<sup>a</sup> : 161788 carico per asse pari a 22,5 t montata Knittelfeld (Austria)
- 3<sup>a</sup> : 121553 carico per asse pari a 22,5 t montata a Ptuj (Slovenia)
- 4<sup>a</sup> : 325584 carico per asse pari a 22,5 t montata da ZOS a Trnava (Slovacchia).

Di tutte queste sale è stata fornita la documentazione che si allega, recante i dati di calettamento degli assili alle ruote (allegato n. 46).

Si nota come entrambe la sale scalettate (la 1<sup>a</sup> e la 4<sup>a</sup>) siano state montate presso la stessa officina ZOS di Trnava (Slovacchia).

All'atto del sopralluogo del 14/06/2012 si è proceduto alla identificazione della 1<sup>a</sup> e della 4<sup>a</sup> sala del 1° carro.

#### *4.2.2 Analisi sull'infrastruttura*

Per quanto concerne l'infrastruttura, i primi segni indicatori di uno scalettamento (e quindi dell'inizio di un fenomeno progressivo) sono stati notati già in corrispondenza della precedente Stazione di Fortezza, dove sono stati rilevati segni di urto, sfregamento ed abrasione della ruota in corrispondenza dei lati destri dei deviatoi individuati come 21a e 25a (vedasi figg. 12 e 13 e piano schematico della stazione di Fortezza – allegato n. 45).

Il punto iniziale dello svio si individua alla chilometrica 189+099, in prossimità dei portali di stazione di Bressanone, sul binario di marcia del treno; in tale punto sono stati rilevati dei segni, procurati all'infrastruttura, da una delle ruote

del 1° carro a causa dello scalettamento e conseguente riduzione della distanza interna tra le ruote di una delle sale; tale ruota è scesa dalla rotaia procurando danni al dispositivo (tipo Pandrol) di fissaggio della rotaia stessa alle traverse. Procedendo nel senso di marcia del treno, alla distanza di circa sei metri dal primo punto di svio, sono stati rilevati dei segni di sormonto lasciati da una ruota sulla rotaia sinistra, il cui bordino ha percorso circa 150 metri. (Nel seguito vengono riportate le foto n. 7, 8, 9 e 10 scattate da RFI, caratterizzanti le due situazioni citate).



**Figura 7**  
Punto di rilevazione primi segni (Foto RFI)



**Figura 8**  
Rilevazione primi segni – particolare Pandrol(Foto RFI)




**Figura 9**  
Punto di sormonto ruota sinistra – (Foto RFI)



**Figura 10**  
Punto di sormonto – particolare-(Foto RFI)

In base a quanto sopra descritto, il treno, percorrendo in discesa la curva destrorsa d'immissione alla stazione di Bressanone e immettendosi sul binario di corretto tracciato, ha subito la caduta lato interno della ruota destra del quarto asse del primo carro e, nel contempo, la ruota sinistra del quarto asse ha percorso la rotaia con il bordino sulla testa del fungo del binario, per poi ricadere esternamente alla chilometrica 188+850 circa.

Dopo la chilometrica 188+850, quindi, si ritiene che mentre il primo asse abbia proceduto con la ruota SX scalettata all'interno del binario, il quarto asse lo abbia fatto con la ruota DX scalettata all'interno del binario e con la ruota SX non scalettata, che sormontava la rotaia e lasciava dei segni all'esterno del binario. Alla chilometrica 188+806, a 293 metri dal punto di svio, il treno ha incontrato il primo deviatoio dispari (1a del piano schematico di stazione).

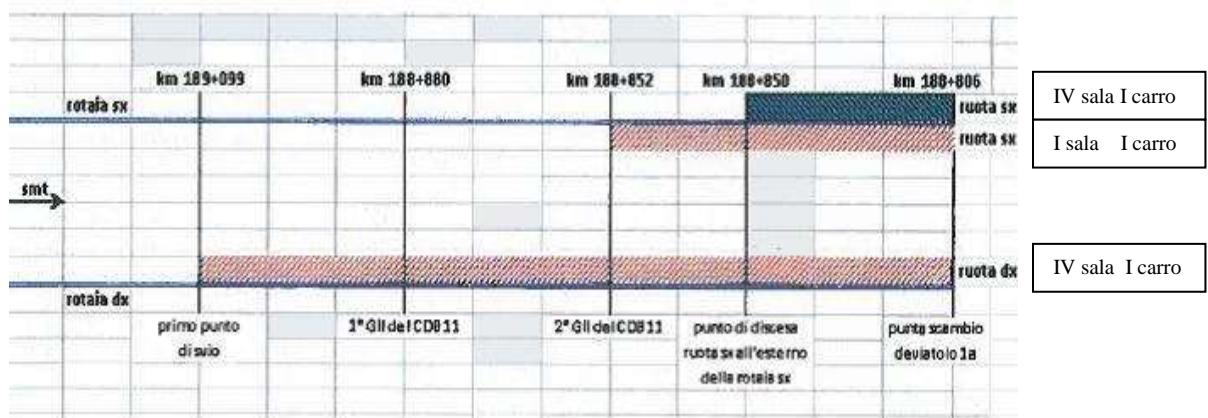

**Figura 11**

In figura 11 è riportata la rappresentazione schematica dei segni delle ruote rilevati dal primo punto di svio fino al deviatoio 1a della stazione di Bressanone.

Il treno ha quindi raggiunto il deviatoio 7b che, a causa della sua conformazione (scambio inglese), ha prodotto l'uscita del primo carro dalla sede ferroviaria.



**Figura 12**  
Fortezza segni deviatoio 25a (Foto RFI)



**Figura 13**  
Fortezza segni deviatoio 21a (Foto RFI)

Si ritiene, in conclusione, che in un primo tempo la ruota destra del quarto asse sia rimasta sollevata (sostenuta dalle altre ruote del medesimo carrello), seppure muovendosi all'interno delle due rotaie di corsa e perciò internamente alla posizione normale, ed abbia toccato alcuni sistemi di ritenuta. Successivamente, la stessa ruota avrebbe proseguito sulle traverse (i segni sono chiaramente evidenti sulle traverse in c.a.p. e sugli scambi sequestrati, figg. 14 e 15). Si notano anche altri segni di ruote diverse, sicuramente quella di sinistra del primo asse e presumibilmente anche quella di sinistra del quarto asse (non scalettata).



**Figura 14**  
Segni di rotolamento delle ruote sulle traverse sequestrate (Foto RFI)



**Figura 15**  
Segni di rotolamento (bruciatura) sui deviatoi (Foto RFI)

Dopo il deviatoio 5a si rilevano vari segni di svio; a questo punto probabilmente, anche la ruota DX del primo asse del I carro sarebbe sviata (figg. 16 e 17).

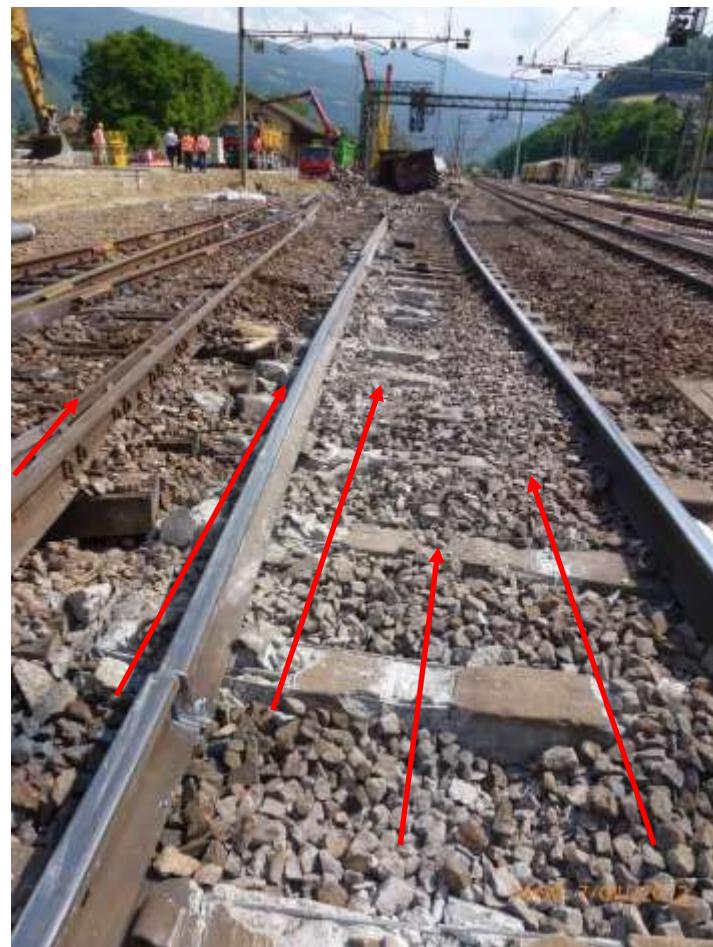


Figura 16

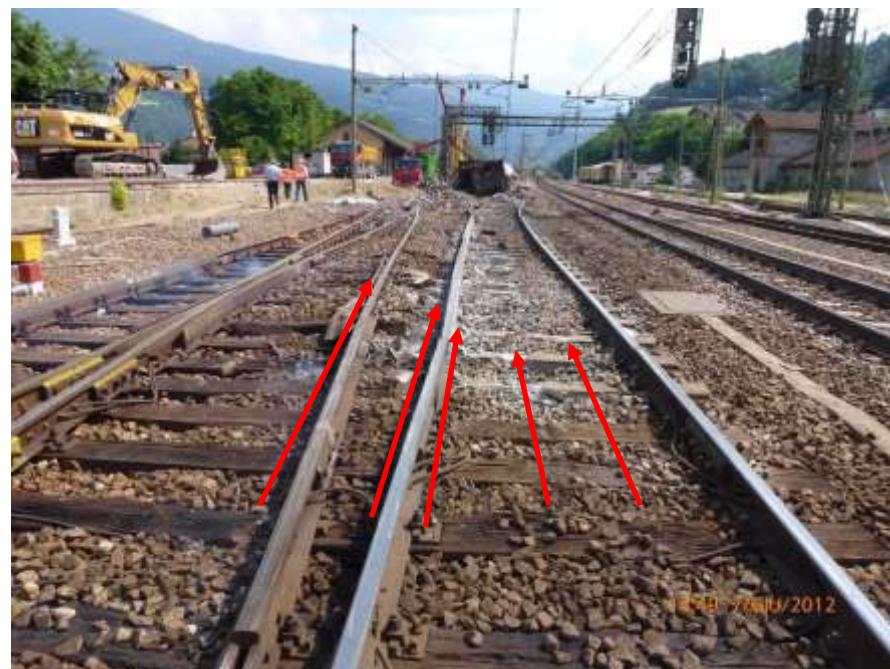


Figura 17

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie  
Relazione di indagine per incidente ferroviario di Bressanone del 6.6.2012

Per ultimo, si è ritenuto di verificare se l'infrastruttura sarebbe stata in grado, tra Brennero e Fortezza, di generare le sollecitazioni centripete di entità sufficiente a produrre lo scalettamento di circa 2,5 cm della ruota DX del 4° carro (fig. 18), come risulta dai segni rilevati a Fortezza e dalla relazione di RFI (all. 28). Tali sollecitazioni potrebbero generarsi su delle curve a SX che, come si vede dalla figura 19, sono presenti in detta tratta, si aggiunge inoltre che, poco prima di Fortezza, e cioè tra le località Le Cave e Mezzaselva (fig. 20), la linea presenta in un tratto di circa 2 km cinque curve alternate SX-DX-SX-DX-SX e che, tra la seconda(DX) e la terza(SX), e tra la quarta(DX) e la quinta(SX) di esse corre una distanza di circa 200m, rispettivamente. Considerando che il treno era lungo (all.4) 344m+20m del locomotore, questo significa che consecutivamente , mentre la testa del treno impegnava una curva SX la coda stava ancora impegnando una curva DX, producendo così sollecitazioni aggiuntive al treno stesso; è possibile che si possa essere generato, in tali condizioni, per due volte consecutivamente, un “effetto frusta”. Da notare che i segni paralleli presenti nella zona di caletto sull’assile IV ruota DX (sala B lato B) iniziano subito dopo quei circa 2,5 cm che sono stati rilevati a Fortezza. Riducendosi la superficie tra il mozzo della ruota e l’assile, lo sforzo tangenziale necessario a spostare ulteriormente la ruota verso l’interno diminuisce e lo scalettamento diviene inarrestabile.

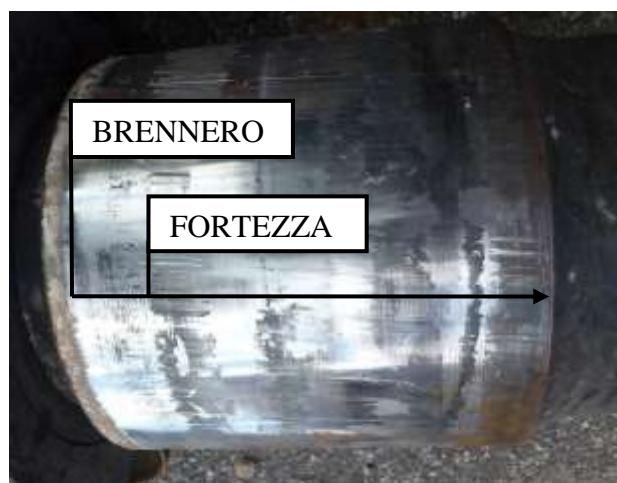


Figura 18- sala B lato B ( IV sala lato DX)



Figura 19 – tratta Brennero-Bressanone



Figura 20 – tratta Le Cave-Mezzaselva

Allo stato di quiete, il treno si presentava (vedasi foto n. 1 e 2 precedenti) con la locomotiva sviata e intraversata e col carrello anteriore appoggiato sul marciapiede della banchina posta tra i binari 2 e 3. Alla locomotiva era agganciato il primo carro che si presentava, sviato, inclinato, privo delle 2 ruote del secondo carrello. Il terzo carro si trovava a circa 10,5 m. dal secondo, sviato e parzialmente inclinato. Sono risultati sviati complessivamente nove carri, il sesto dei quali si è intraversato e ha perso il carico, mentre l'ottavo ha tamponato il settimo infilandosi per circa 3,5 metri nella cassa dello stesso. Il decimo carro, il primo rimasto in linea di marcia, presentava il respingente anteriore lato destro rotto. I carri sono stati recuperati previo svuotamento del carico, con l'eccezione del primo e del secondo, senso marcia treno (s.m.t.), che sono stati sollevati con carico intatto, come risulta dai verbali delle operazioni peritali del 17 e 18 ottobre 2012.

Alle 11.56 del giorno 06/06/2012, il Personale RFI in servizio presso la sala operativa del COER di Verona, d'intesa col coordinatore CEI, diramava i provvedimenti necessari per attuare, così come previsto dalle vigenti disposizioni :

- l'interruzione immediata della circolazione su entrambi i binari di corsa della linea;
- l'intervento del 118 e dei VV.F.;
- l'intervento del personale RFI addetto alla manutenzione.
- l'intervento della Polfer di Bressanone, per i rilievi di propria competenza.

A seguito dello svio, così come risulta dalla Relazione d'inchiesta svolta da RFI, risultavano danneggiati:

- m. 400 circa di binario dispari (II di stazione) compresi i deviatoi 1°, 5°/7b;
- m. 200 circa del binario I di stazione, compreso il deviatoio 7°;
- m. 20 circa di binario pari (III di stazione);
- m. 100 circa di cordolo di marciapiede ubicato tra il II ed il III binario di Stazione;
- la linea aerea di contatto TE sovrastante la zona dello svio.

In conseguenza di tali danni, eseguite le verifiche del caso da parte del personale RFI, ottenuto il Nulla Osta da parte dei VV.F. e dalla Polfer, alle ore 14.10 veniva ripresa la circolazione ferroviaria nella tratta Fortezza-Ponte Gardena con circolazione su un solo binario, il IV della stazione di Bressanone. Nel frattempo venivano eseguiti gli interventi di riparazione atti a consentire il ripristino della linea aerea di contatto TE nella parte di stazione non interessata dallo svio del treno. Intervenuto il ripristino di questi impianti, alle ore 17.50 veniva riattivato il binario dispari nella tratta Bressanone – Ponte Gardena.

Gli interventi successivi effettuati da parte del personale ferroviario e non, appaiono corretti e rispondenti alla normativa tecnica di esercizio

#### 4.2.3 Analisi sul materiale rotabile

Poiché la IV sala del I carro è stata trovata staccata dal carro e non è stato dichiarato con certezza quali fossero i lati SX e DX di questa sala, nel seguito si farà riferimento, alla identificazione delle ruote come è avvenuta presso Lucchini, cioè tenendo conto della targhetta identificativa presente sulla sala (lato A).


Per ciò che concerne i segni rilevati sugli assili nella zona di caletto e sulle ruote si rileva quanto segue:

- SALA B LATO A (IV assile - ruota SX s.m.t.) : questa ruota non è scalettata; i valori dell'interferenza misurati in Lucchini relativi a questo accoppiamento ruota-assile sono risultati compresi tra 0,19mm e 0,24mm. Osservando attentamente le incisioni presenti sulla superficie di questa sala (fig.21) si nota che esse presentano le seguenti particolarità:
  - molte di esse sono sostanzialmente parallele
  - la maggior parte di queste incisioni parallele sono riscontrabili in un'area ben definita della ruota e dunque non uniformemente distribuite su questa.



Figura 21– sala B lato A – (segni sulla ruota SX del IV assile)

Il fatto che dette incisioni siano sostanzialmente parallele è indice che l'assile si presentava inclinato rispetto al s.m.t.. In conseguenza si sarebbe potuto realizzare uno dei due seguenti eventi: se avesse scalettato la ruota DX, il carrello avrebbe subito una rotazione in senso orario (visto dall'alto), ovvero se avesse scalettato la ruota SX, il carrello avrebbe subito una rotazione in senso anti orario (visto dall'alto). Dalle incisioni rilevate sulla ruota lato A del IV assile si evince che tale ruota era una ruota SX e conseguentemente la ruota lato B del IV assile era una ruota DX. Si cercherà di giustificare brevemente tale affermazione tramite un'analisi direzionale dell'impatto tra gli elementi dell'infrastruttura e le due ruote del IV assile del I carro; le incisioni che si andranno a ricercare sulle ruote hanno la particolarità di presentare la stessa direzione del s.m.t..

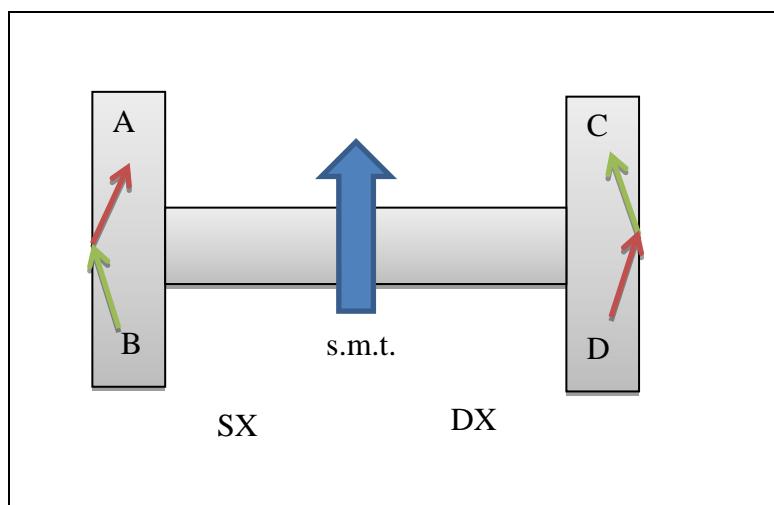

**Figura 22**

Come mostrato nella precedente figura 22 (vista dall'alto della sala montata), si possono distinguere quattro tipologie di incisioni longitudinali, indicate con le lettere dell'alfabeto: A, B, C, D; considerato il vincolo

esistente tra le ruote, costituito dall'assile, le incisioni possono ricondursi a solo due coppie (A,D) e (B,C). Come mostrato nelle figure 23 e 24, ove si è tenuto conto dello scalettamento di una delle due ruote, si prospettano due possibilità secondo cui possa essersi verificato l'evento; in tali figure le frecce in nero rappresentano sempre le frecce colorate, ma con una rotazione dell'assile di  $180^\circ$ , parallele alla direzione di marcia del treno e posizionate nella zona di contatto.

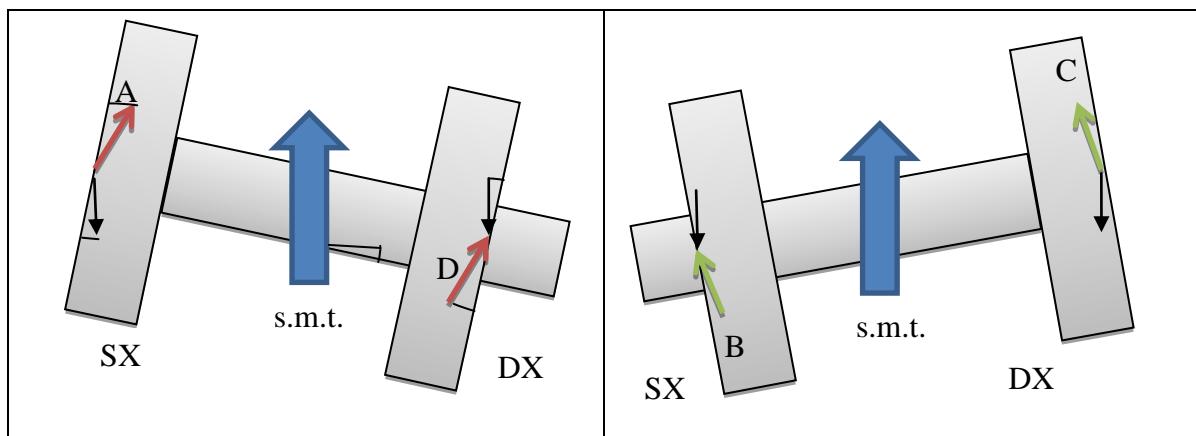


Figura 24

Figura 23

Come si può notare, l'angolo generato tra le incisioni e il piano della ruota è pari all'angolo di rotazione della ruota rispetto alla direzione del s.m.t. .

Come si rileva dalla figura 21, la ruota non scalettata (sala B lato A – del IV assile) mostra incisioni identificabili come quelle di tipo A e non presenta incisioni di tipo C, mentre la ruota scalettata ( sala B lato B – del IV assile) mostra incisioni identificabili quali quelle di tipo D e non di tipo B ( figg. 25 e 26).



Figura 25 – sala B lato B (segno sulla ruota DX del IV assile)



Figura 26 – sala B lato B (segno sulla ruota DX del IV assile)

Ne consegue che, come è stato già detto, la sala B lato A era una ruota SX, mentre la sala B lato B era una ruota DX. Una riprova di quanto detto la si ha anche dall'esame di altri due elementi:

- La posizione finale del II carrello del I carro che, come si può notare dalla figura 27, era ruotato in senso orario (visto dall'alto).



**Figura 27 – parte posteriore del I carro**

- L'analisi visiva delle sale B lato A (figg. 28, 29 e 31) e B lato B (figg. 30 e 31) mostra che i segni sulle rispettive superfici di rotolamento sono ben diversi in quanto, per la sala B lato A, il metallo si è letteralmente “spalmato”, fenomeno che si verifica solo al raggiungimento di determinate temperature. L'ipotesi che prima dell'impatto con l'infrastruttura/ballast, essa presentasse una temperatura sulla sua superficie di rotolamento tale da produrre una deformazione plastica sul metallo della corona della ruota, viene confermata dal riscontro con l'ultima rilevazione della temperatura dei freni (allegato 41) che mostra come la ruota SX del IV assile del I carro presentava un valore di 256 °C (4 Km prima di Fortezza). Tale ruota era la più calda del treno e anche quella che aveva la maggior differenza di temperatura (pari a 64 °C) rispetto alla sua opposta. Inoltre nel percorrere il tratto successivo della linea, la temperatura

della superficie di rotolamento della ruota in oggetto non può che essere aumentata. Una differenza di frenatura da tra le ruote SX e DX di una stessa sala produce, inoltre, una coppia di forze che porta a far ruotare il carrello in senso anti orario, generando una forza centripeta sulla ruota DX che si va a sommare alle forze centripete che si generano in curva; tale fenomeno, in genere, non è in grado di provocare alcuno scalettamento, a meno che non intervengano altre problematiche.



Figura 28 – sala B lato A (ruota SX del IV assile)



Figura 29 – sala B lato A (ruota SX del IV assile)

Infine, il raggruppamento delle incisioni rilevate sulla ruota sala B lato A è il risultato della somma degli effetti prodotti dallo svio subito da tale ruota e dal bloccaggio della stessa a causa della frenatura.



Figura 30 – sala B lato B (ruota DX del IV assile)



Figura 31 – sala B (ruota SX e DX del IV assile)

- SALA B LATO B (IV assile - ruota DX s.m.t.) : alla luce delle precedenti considerazioni tale ruota **risulta essere una ruota DX s.m.t.** . Considerando che, dai segni mostrati sull'infrastruttura, sicuramente la prima ruota ad aver scalettato è stata una ruota DX, **si desume che questa ruota sia stata la prima ruota a scalettare**, perché a differenza della ruota DX del I assile, essa ha un valore di interferenza misurato in Lucchini molto basso, il più basso rilevato in tutte le misurazioni. Si tenga conto, inoltre, che la posizione finale assunta dalla ruota DX del I assile, trovata appoggiata alla rotaia DX (fig. 41), non è molto compatibile con i segni rilevati sull'infrastruttura (fig. 17). In tal modo si spiega il sormonto della ruota SX della IV sala (che non ha scalettato), che altrimenti si sarebbe trovata a scalettare con una ruota DX della medesima sala in sede.  
Da notare che questo accoppiamento ruota/assile è l'unico che mostra delle incrostazioni ad anello sull'assile, sul lato esterno della zona di caletto (fig.32) e ciò potrebbe indurre a pensare trattarsi di un basso livello di interferenza dell' accoppiamento ruota-assile, come si è anche potuto constatare successivamente.  
E' possibile che sia stato fatto in Zos un errore di misura in difetto che si è andato a sommare alle condizioni già al limite della norma imposte dalle

condizioni di caletto che vengono effettuate con l'utilizzo della Loctite 232. E' possibile inoltre che in fase di caletto sia stato girato, erroneamente, l'assile prima di calettare le ruote accoppiando il lato A dell'assile con la ruota B e il lato B dell' assile con la ruota A; in tal modo, stando ai documenti dichiarati in ZOS (all. 46b) si avrebbe per il IV assile, ruota lato A (mozzo di 201,01 mm, assile di 201,20 mm) un'interferenza di **0,19 mm** invece dei 0,18 mm dichiarati e per la ruota lato B (mozzo di 201,02 mm , assile di 20,19 mm) un'interferenza di **0,17mm** invece dei 0,18mm dichiarati. Ciò potrebbe giustificare, in parte, sia il valore molto alto di interferenza misurato in Lucchini sulla sala B lato A, sia quello molto basso misurato sulla sala B lato B e si spiegherebbe anche il motivo per cui in fase di caletto la sala B lato B abbia un valore così basso, come verrà illustrato in seguito.



Figura 32 – sala B lato B (ruota DX del IV assile)

Inoltre nella parte interna del mozzo della ruota della sala B lato B si notano dei segni paralleli che ad un certo punto si interrompono tutti lungo una linea circolare; ciò potrebbe far pensare che nelle zone prive di linee orizzontali il valore dell'interferenza sia stato, nel momento del calettamento, minore rispetto alle zone del mozzo aventi le incisioni orizzontali (figura 33).



**Figura 33 – sala B lato B ( ruota DX del IV assile)**

- SALA A LATO A (I assile - ruota SX s.m.t.) Come si può evincere dai rilievi fotografici effettuati dopo l'incidente, la SALA A LATO A è una ruota SX s.m.t. (figg. 34 e 38) e presenta circa 12 segni circolari (figg. 35 e 36) probabilmente generatisi con gli urti contro l'infrastruttura (fig.37), cioè dal basso verso l'alto con rotazione della ruota sull'assile e con le corrispettive marcature sulla ruota (fig.38). E' presumibile pensare che tale ruota sia stata la seconda ad aver scalettato, considerati i segni rilevati da RFI e il fatto che sia stata l'unica ruota lato SX ad aver scalettato verso l'interno. Inoltre si presume che tale scalettamento sia stato abbastanza lento, visti i segni circolari sull'assile.



Figura 34 – sala A lato A (ruota SX del I assile)

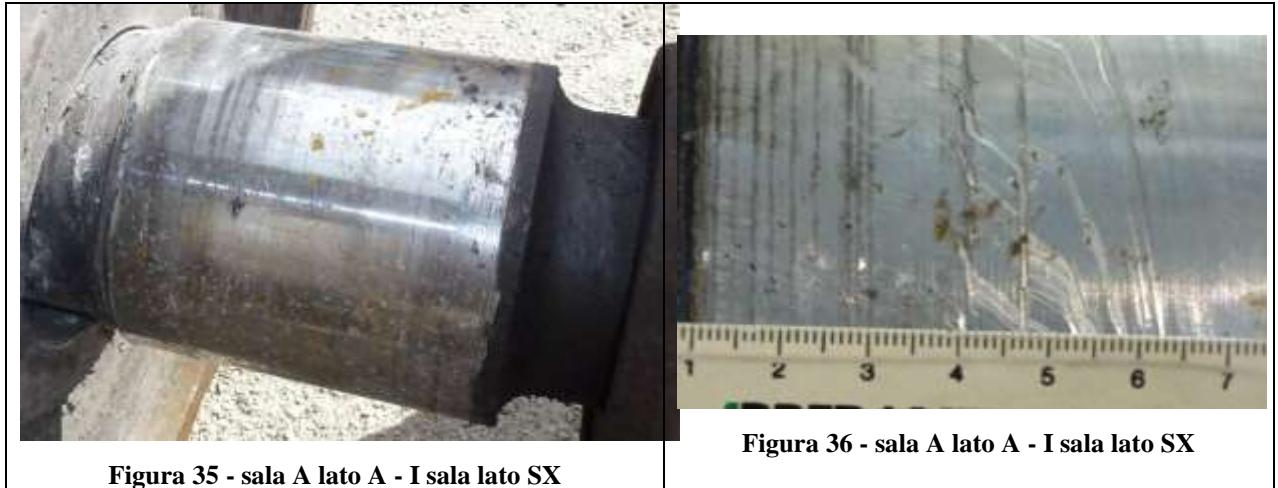


Figura 35 - sala A lato A - I sala lato SX

Figura 36 - sala A lato A - I sala lato SX



Figura 37



Figura 38 - Ruota SX I assile

---

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie  
Relazione di indagine per incidente ferroviario di Bressanone del 6.6.2012*

Dalla tabella delle temperature rilevate al PdC ubicato 4 km prima di Fortezza (punto di rilevamento situato al km 202+772), la temperatura rilevata sulla ruota SX della prima sala del I carro risultava di 224 °C (allegato 41-asse 5), più alta di 48°C del rispettivo lato DX. Tale temperatura a Bressanone sarà stata sicuramente più elevata, a causa delle condizioni di esercizio del convoglio, come si vedrà nel seguito.



Figura 39 - sala a lato b (ruota DX del I assile)



Figura 40 - sala a lato b (ruota DX del I assile)



Figura 41 - I assile

- SALA A LATO B (I assile - ruota DX s.m.t.): questa ruota è presumibilmente l'ultima ad aver scalettato, probabilmente poco prima che il vagone si arrestasse. Che si sia trattato di uno scalettamento abbastanza veloce e con il treno a bassa velocità è confermato dal fatto che sull'assile non si vedono segni né cilindrici né assiali (fig. 39), ma si rilevano solo segni di molteplici urti contro il ballast dovuti ad un'intensa aratura dell'assile nel ballast stesso (fig. 40). Si rammenta che il I vagone, nella sua posizione di riposo terminale, è stato ritrovato piegato sulla destra; questo significa che prima dell'arresto, la ruota DX della I sala ha subito un sovraccarico dinamico sia per effetto della frenatura del carro, sia per l'inclinazione a DX subita dal carro; in tale fase probabilmente si è verificato anche il piegamento del I assile (fig.41).

Una ulteriore conferma che la ruota SX del IV assile non ha scalettato, si evince dall'esame della fig. 42; si nota come l'alloggiamento di tale ruota non mostra segni di contatto tra la ruota e le parti metalliche adiacenti, segni che invece sono particolarmente evidenti per la ruota SX della I sala (figg. 43 e 44) e per la ruota DX della stessa sala (fig. 45).



Figura 42 – alloggiamento ruota SX del IV assile



Figura 43-alloggiamento ruota SX del I assile



Figura 44-alloggiamento ruota SX del I assile



Figura 45-alloggiamento ruota DX del I assile

Una conferma ulteriore del fatto che, come ipotizzato, la prima ruota ad aver scalettato sia stata la sala B lato B (cioè la ruota DX del IV assile del primo carro) viene data dall'andamento dei diagrammi di caletto relativi alle quattro ruote sviate (figg. 46-47-48-49).

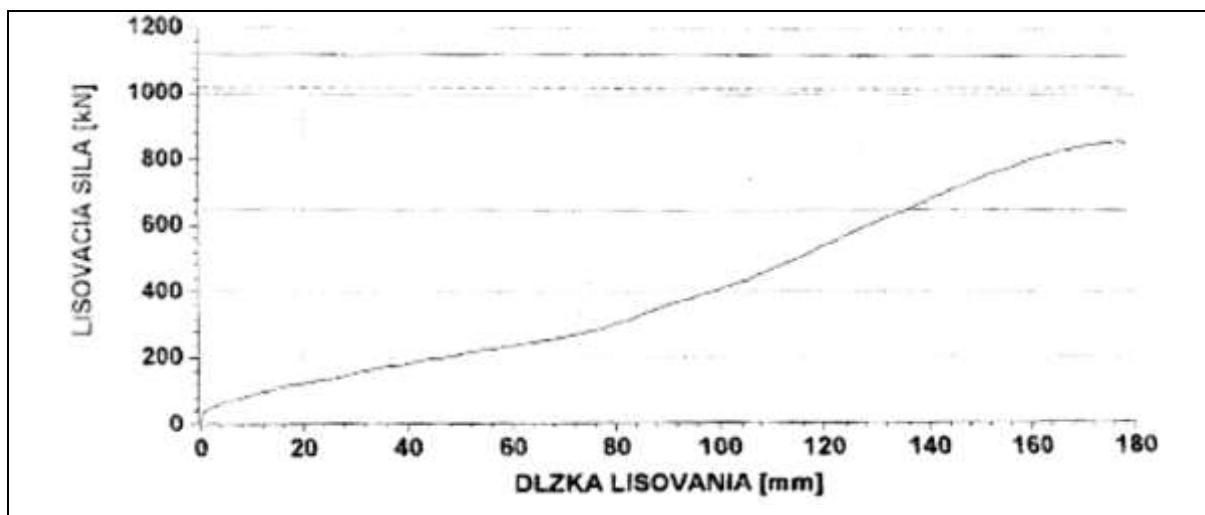


Figura 46 – ruota SX della I sala - sala A lato A

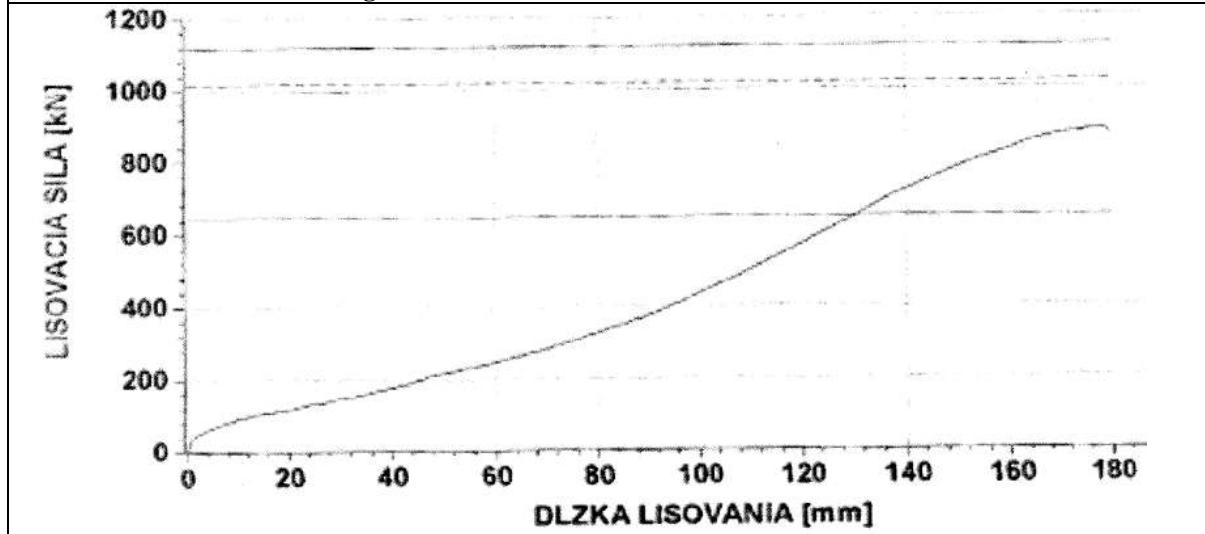


Figura 47 – ruota DX della I sala - sala A lato B


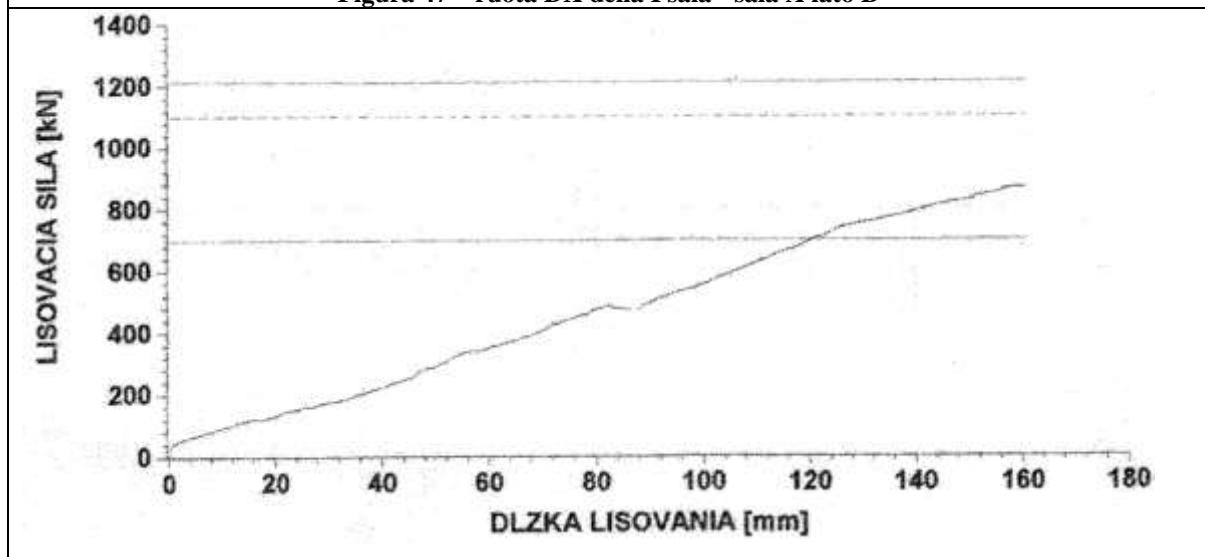


Figura 48 – ruota SX della IV sala - sala B lato A

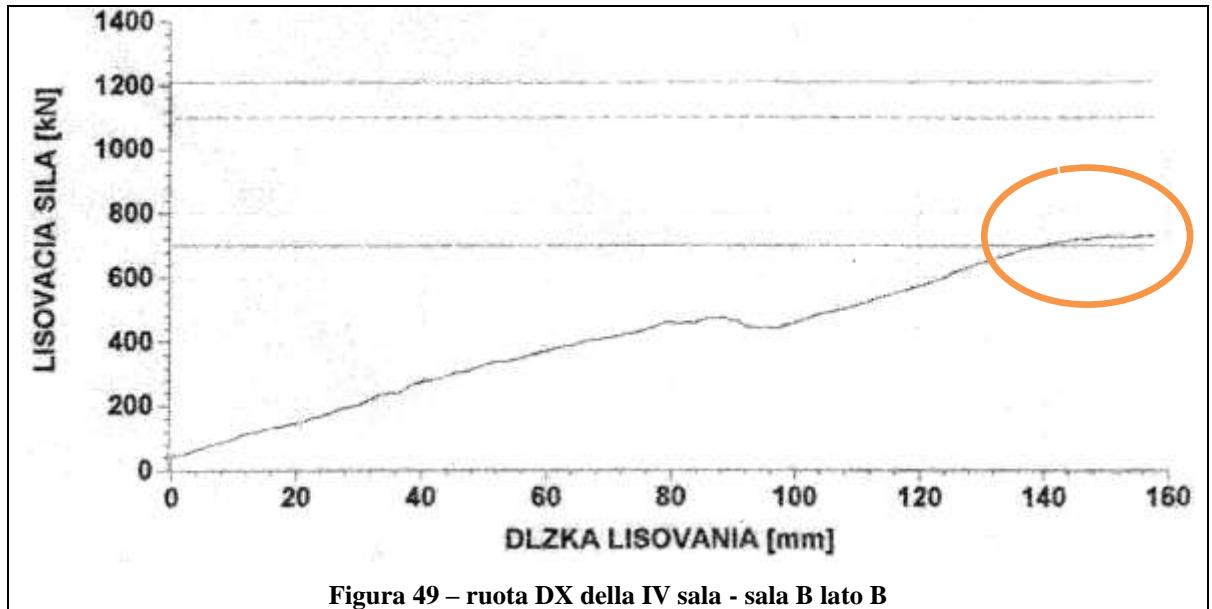

Come si può notare dalle figure precedenti, la ruota DX della IV sala, cioè la sala B lato B, è quella che presenta il “peggior” diagramma di caletto (fig. 49) se si considera il fatto che il massimo della forza di caletto è stato di **729,9 kN** contro gli 867,8kN della ruota SX della IV sala, gli 856,3kN della ruota SX della I sala e gli 880,9kN della ruota DX della I sala; quindi, detta ruota presenta un dato prossimo al limite inferiore per l'accettabilità del diagramma stesso, limite che è posto a 700KN (come da allegati 46a e 46b).

Inoltre se fosse veramente stato invertito, per errore, il IV assile prima del caletto, considerando che la norma UIC determina, in tal caso un limite inferiore dell'interferenza pari a  $J_{min} = D * 0,0009 = 200\text{mm} * 0,0009 = 0,18\text{mm}$  (dove D è il diametro nominale dell'accoppiamento ruota-mozzo), non risulterebbe verificata la norma UIC per la ruota sala B lato B, che questa commissione ha individuato essere la ruota DX della IV sala s.m.t. del I carro, in quanto in questo caso avremmo un'interferenza dichiarata pari a  $J=0,17\text{mm} < J_{min}=0,18\text{mm}$ .

#### 4.2.4 Considerazioni sul massimo valore dello sforzo di caletto

Riferendosi alla UIC 813(5.2.3.3.5) (all.68) risulta che i valori delle soglie che definiscono l'intervallo entro cui deve essere contenuto il massimo valore dello sforzo di caletto  $P_F$  è dato dalla formula:

$$P_F = a * D$$

Dove "a" assume i valori forniti dalla seguente tabella (fig.50):

Type de roue	1	2	3
	Lubrifiant		
	Huile	Suif	$MoS_2$
Corps de roue non bandagés matériel remorqué	3,5 à 5,0	3,0 à 4,5	3,0 à 4,5
Roues monoblocs			
Roues bandagées	4,0 à 6,0	3,0 à 5,5	3,5 à 5,5
Matériel remorqué			
Roues monoblocs			
Roues bandagées	4,5 à 6,5	3,0 à 6,0	3,5 à 6,0
Matériel moteur			

Figura 50 – Limiti coefficiente “a” - UIC 813

Considerando che la Loctite è diversa dal  $MoS_2$ , per l'utilizzo di  $a_{min}$  sarebbe stato opportuno assumere come valori di riferimento quelli della prima colonna, perchè:

- qualora non sia espressamente citato nella norma, sarebbe opportuno, al fine di garantire una maggiore sicurezza, assumere le condizioni più stringenti per le quali quindi il coefficiente minimo “ $a_{min}$ ” sia il più alto in tabella;
- la Loctite ha parametri fisico-chimici diversi da quelli del  $MoS_2$

Ciò implica che, a parere di questa Commissione, il valore più opportuno da assumere per un carro avente gli assili con le ruote calettate con la “Loctite” avrebbe dovuto essere pari a  $a_{min}=4$  e non  $a_{min}=3,5$ .

Di conseguenza la sala B lato B cioè la ruota destra della 4<sup>a</sup> sala del primo carro s.m.t. avrebbe dovuto avere una soglia minima per il massimo sforzo di caletto pari a:

$$P_{Fmin} = a_{min} * D = 4 \cdot 200\text{KN} = 800\text{KN}$$

mentre come si evince dall' allegato 46b tale valore è risultato pari a 700KN.

Per tale ruota il valore di **P<sub>F</sub>** è pari a **729,9KN**, inferiore a quello che si sarebbe ottenuto applicando la norma UIC con  $a_{min}=4$  (cioè  $P_F > 800\text{KN}$ ) . Tutto ciò deriva dal fatto che l'officina di Zos ha calettato le ruote con un coefficiente  $a_{min}=3.5$  paragonandolo al M<sub>o</sub>S<sub>2</sub> quando sarebbe stato, probabilmente, più opportuno usare il valore  $a_{min}=4$  come precedentemente detto (fig.51).

	D	P <sub>F</sub>	NORMA UIC 813 con P <sub>Fmin</sub> @a <sub>min</sub> =3.5	NORMA UIC 813 con P <sub>Fmin</sub> @a <sub>min</sub> =4
Sala A lato A	185	856,3kN	647,5kN	740kN
Sala A lato B	185	880,9kN	647,5kN	740kN
Sala B lato A	200	867,8kN	700kN	800kN
Sala B lato B	200	729,9kN	700kN	800kN
Sala C lato A	200	746,7kN	700kN	800kN
Sala C lato B	200	752,4kN	700kN	800kN

Figura 51 – Massima pressione di caletto P<sub>F</sub>

Inoltre, c'è da dire che la Loctite non è un miscela al 50% di olio e 50% di sego e quindi non è applicabile il 2° comma del UIC 813 (5.2.3.3.5.) (all.68).

ÖBB TS e ZOS appaiono aver sottovalutato la pericolosità di calettare le sale al limite delle norme, o al di sotto di esso; inoltre c'è da ricordare che ÖBB TS si è rifiutata di fornire a questa Commissione i dati, inerenti i circa 2000 carri ritirati da ÖBB a seguito dell'incidente. L'atteggiamento di Zos è stato invece molto più costruttivo e disponibile aiutando questa Commissione, a

comprendere perché ÖBB TS si sia preoccupata di ritirare in pochi giorni circa 2000 carri. Infatti, durante l'incontro effettuato presso Zos sono stati forniti a questa Commissione alcuni diagrammi di caletto di sale in lavorazione per ÖBB TS utilizzanti il lubrificante "Loctite"(all. 60) non facenti parte del treno oggetto dello svio.

Da tali diagrammi è emerso che per tali sale montate (fig. 52):

- tutte presentavano un valore dell'interferenza non conforme alla norma EN 13260;**
- quasi tutte (tranne le sale 43695, 72619 e 43941A) presentavano un valore dell'interferenza non conforme alla norma UIC 813;**
- quasi tutte (tranne la sala 124030) presentavano uno sforzo massimo di caletto che rispettava la UIC 813 con  $a_{min}=4$ .

SALA	D	INTERFERENZA	P max	a =D/Pmax	Plast	Interf. min. UIC	Interf. min. EN	UIC@amin=3,5	UIC@amin=4	EN
124030	A 197	0,16	706,1	3,58	706,1	0,1773	0,197	689,5	788	669,8
	B 197	0,16	712	3,61	712	0,1773	0,197	689,5	788	669,8
5846	B 197	0,17	958,7	4,87	958,7	0,1773	0,197	689,5	788	669,8
	A 197	0,17	876,2	4,45	876,2	0,1773	0,197	689,5	788	669,8
5957	B 196	0,17	910,2	4,64	910,2	0,1764	0,196	686	784	666,4
	A 196	0,16	932,8	4,76	932,8	0,1764	0,196	686	784	666,4
3530	A 196	0,16	952,3	4,86	952,3	0,1764	0,196	686	784	666,4
	B 196	0,16	1004,3	5,12	1004,3	0,1764	0,196	686	784	666,4
24222	B 196	0,17	834,9	4,26	834,9	0,1764	0,196	686	784	666,4
	A 196	0,17	894,4	4,56	893,4	0,1764	0,196	686	784	666,4
43695	B 185	0,17	934,6	5,05	934,6	0,1665	0,185	647,5	740	629
	A 185	0,17	962,6	5,20	962,6	0,1665	0,185	647,5	740	629
43941	B 185	0,16	833	4,50	833	0,1665	0,185	647,5	740	629
	A 185	0,17	829,5	4,48	828,1	0,1665	0,185	647,5	740	629
72619	B 185	0,17	815,3	4,41	814,3	0,1665	0,185	647,5	740	629
	A 185	0,17	861	4,65	861	0,1665	0,185	647,5	740	629
120205	A 196	0,17	940,5	4,80	940,5	0,1764	0,196	686	784	666,4
	B 196	0,16	910,6	4,65	910,6	0,1764	0,196	686	784	666,4
122940	A 197	0,17	958,8	4,87	958,8	0,1773	0,197	689,5	788	669,8
	B 197	0,17	1046,1	5,31	1046,1	0,1773	0,197	689,5	788	669,8
124549	B 197	0,16	982,2	4,99	982,2	0,1773	0,197	689,5	788	669,8
	A 197	0,16	990,5	5,03	990,5	0,1773	0,197	689,5	788	669,8
120474	B 196	0,16	895,4	4,57	895,4	0,1764	0,196	686	784	666,4
	A 196	0,16	879,2	4,49	879,2	0,1764	0,196	686	784	666,4
120577	B 196	0,16	863,4	4,41	863,4	0,1764	0,196	686	784	666,4
	A 196	0,17	942,5	4,81	942,5	0,1764	0,196	686	784	666,4
121159	B 196	0,17	1062,7	5,42	1062,7	0,1764	0,196	686	784	666,4
	A 196	0,17	975,5	4,98	975,5	0,1764	0,196	686	784	666,4
124393	B 196	0,17	889,9	4,54	881	0,1764	0,196	686	784	666,4
	A 196	0,17	866,1	4,42	864,6	0,1764	0,196	686	784	666,4
126697	A 196	0,16	852,6	4,35	852,6	0,1764	0,196	686	784	666,4
	B 196	0,17	954,8	4,87	954,8	0,1764	0,196	686	784	666,4
128225	B 196	0,16	964,1	4,92	964,1	0,1764	0,196	686	784	666,4
	A 196	0,17	970,4	4,95	970,4	0,1764	0,196	686	784	666,4
119283	196	0,16	824,1	4,20	823,6	0,1764	0,196	686	784	666,4
116714	196	0,17	929,2	4,74	929,2	0,1764	0,196	686	784	666,4
125697	196	0,16	921,9	4,70	918,5	0,1764	0,196	686	784	666,4

Figura 52- (lavorazione sale montate - allegato 60)

#### 4.2.5 Analisi della rugosità

C'è da puntualizzare che nei diagrammi di caletto forniti da ZOS, che fanno parte dell' allegato 60, non compare il valore della rugosità ( $R_a$ ), che è determinante per l'andamento delle forze di caletto.

La norma UIC 812 (cap.5.2) (all.67) vincola il valore della rugosità che, per parti da assemblare, deve essere compreso nell'intervallo :

$$0,8 \mu\text{m} \leq R_a \leq 3,2 \mu\text{m}$$

e quindi il valore massimo di Ra deve essere inferiore a 3,2  $\mu\text{m}$ .

La norma UIC 811 (all.66), entra più nello specifico; essa, in relazione alla rugosità da utilizzare nel calettamento a freddo delle ruote (ANNEX della UIC 811 tabella 2, pag.14 , allegato 66) indica che, nella zona di caletto, l'assile deve avere una rugosità ( $R_a$ ) compresa nell'intervallo:

$$0,4 \mu\text{m} \leq R_a \leq 1,6 \mu\text{m}$$

Come si rileva nella seconda riga della sottostante tabella (fig.53):

Tableau 2 : Rugosité de surface Ra

Désignation	Symboles de la figure 1 <sup>a</sup>	Ra ( $\mu\text{m}$ ) <sup>b</sup>
Portée de calage de la roue	$a_1$	12,5 <sup>c</sup>
- calage à la presse	$af_2$	0,4 à 1,6 <sup>c</sup>
- calage à chaud	$ac_2$	1,6 <sup>c</sup>

Figura 53 – Valori rugosità UIC 811

La norma EN13261(Cap.3.7.1.1.) (all. 64), invece, prescrive che nella zona di caletto si deve avere una rugosità Ra compresa nell'intervallo:

$$0,8 \mu\text{m} \leq R_a \leq 1,6 \mu\text{m}$$

Come si rileva nell'ultima riga della sottostante tabella (fig. 54):

Designation	Symbol (see Figure 6)	Surface roughness <sup>a</sup> Ra (μm)	
		Rough-machined	Finished or ready for assembly
End of the axle - axle end and chamfer - axle centre face (solid and hollow axle)	a See details R1 and R2	-	6,3 3,2
Journal - journal diameter - stress relieving grooves	b c (detail V)	12,5	0,8 0,8
Abutment - abutment diameter	d	12,5	1,6
Wheelseat - wheelseat diameter - lead in taper	e f (detail U)	12,5	Minimum 0,8 Maximum 1,6 <sup>c</sup> 1,6

**Figura 54 – Valori rugosità assile EN13261**


Secondo la normativa UNI, i valori di rugosità relativi alla ruota devono essere compresi negli intervalli dati dalla EN13262 cap.3.6.1.1. (all.65 pag.20 e fig.55):

Table 8 — Surface roughness (Ra) of wheels in the state of delivery

Area of the wheel	State of delivery <sup>a</sup>	Roughness Ra ( $\mu\text{m}$ )	
		Category 1	Category 2
Bore	Finished	$\leq 12,5$	
	Ready for assembly <sup>b</sup>	0,8 to 3,2	

Figura 55 – Valori rugosità foro ruota EN13262

In sede di colloqui con ZOS e ÖBB TS è scaturito che ZOS aveva provato a calettare delle ruote con  $\text{Ra} > 3,2 \mu\text{m}$ , ma ÖBB TS non aveva condiviso tale scelta e perciò era stato deciso di non utilizzare valori di rugosità Ra superiori a  $3,2 \mu\text{m}$ .

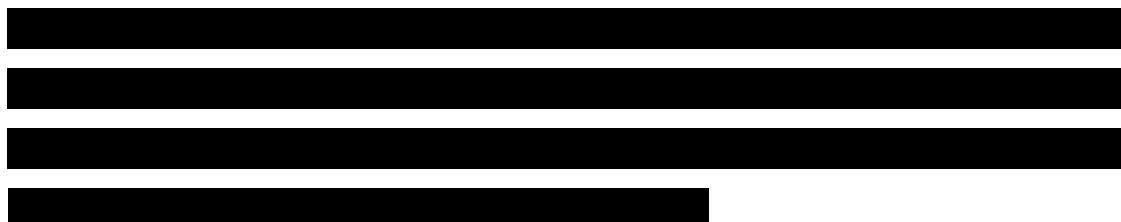

Di seguito in fig.56 si riportano i valori della rugosità misurati presso Lucchini (all.30) in 2 punti degli assili (zone A e B) e in un punto delle rispettive ruote. In rosso sono evidenziati i valori che superano i valori massimi ammessi dalle norme ( $1,6 \mu\text{m}$  per gli assili e  $3,2 \mu\text{m}$  per le ruote).

ANALISI RUGOSITA'								
SALA	N°	LATO	POSIZIONE	ASSILE MISURA 1	ASSILE MISURA 2	RUOTA MISURA 1	RUOTA MISURA 2	Media a zone sull' assile
A	331850	A	A1	1,17	1,605			2,36
			A2	1,8	1,484			
			A3	1,034	7,089			
			B1	2,518	1,085			1,98
			B2	3,148	2,361			
			B3	1,321	1,452			
			0°			2,839		
			120°			3,498		
			240°			3,2		
		B	A1	2,559	1,293			2,16
			A2	1,543	1,022			
			A3	4,765	1,783			
			B1	0,855	1,163			2,01
			B2	3,16	2,435			
			B3	3,675	0,748			
			0°			4,223		
B	325584	A	120°			3,191		
			240°			3,843		
			A1	0,799				1,22
			A2	0,958				
			A3	1,905				
			B1	1,668				1,64
			B2	1,425				
			B3	1,824				
			0°			1,479		
		B	120°			1,893		
			240°			1,887		
			A1	5,787				3,09
			A2	1,46				
			A3	2,024				
			B1	2,234				2,92
			B2	3,679				
C	12569	A	B3	2,859				
			0°			1,91		
			120°			1,937		
			240°			1,832	2,073	
			A1	0,25				0,23
			A2	0,185				
			A3	0,241				
			B1	0,585				0,77
			B2	0,87				
		B	B3	0,842				
			0°			1,831		
			120°			1,992		
			240°			1,883		
			A1	0,189				0,19
			A2	0,161				
			A3	0,232				
			B1	0,925				0,71
			B2	0,855				
			B3	0,349				
			0°			1,733		
			120°			1,915		
			240°			1,922		

Figura 56

Dall'esame di tali dati emerge che le ruote che hanno scalettato mostrano una possibile problematica rappresentata da un valore di rugosità superiore alla norma (fig.57).

ANALISI RUGOSITA' a posteriori							
SALA	N°	LATO	Media assile	Media ruota	$\Sigma$ ASSE+RUOTA	$\sigma$ assile	$\sigma$ ruota
A	331850	A	2,2	3,2	5,4	1,6	0,3
		B	2,1	3,8	5,8	1,2	0,4
B	325584	A	1,4	1,8	3,2	0,3	0,2
		B	3,0	1,9	4,9	1,0	0,1
C	12569	A	0,5	1,9	2,4	0,2	0,1
		B	0,5	1,9	2,3	0,2	0,1

Figura 57

Si è inoltre rilevato che il valore più elevato della rugosità sull'assile, misurato in corrispondenza della zona di caletto, è stato riscontrato sulla sala B lato B (ruota DX del 4° carro s.m.t.) che è stata la prima ruota a scalettare; il secondo valore più elevato di rugosità sull'assile è stato riscontrato sulla sala A lato A che è stata la seconda ruota a scalettare; infine il terzo valore più elevato di rugosità è stato riscontrato sulla sala A lato B che è stata la terza ruota a scalettare.



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie  
Relazione di indagine per incidente ferroviario di Bressanone del 6.6.2012*

[REDACTED]


[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

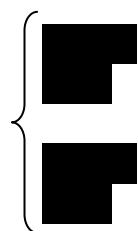

[REDACTED]

Term	Percentage
GMOs	~95%
Organic	~95%
Natural	~95%
Artificial	~95%
Organic	~95%
Natural	~95%
Artificial	~95%
Organic	~95%
Natural	~95%
Artificial	~95%

Term	Percentage
GMOs	~95%
Organic	~95%
Natural	~95%
Artificial	~85%
Organic	~85%
Natural	~85%
Artificial	~85%
Organic	~75%
Natural	~75%
Artificial	~75%

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



**REFERENCES**


A series of eleven horizontal black bars of varying lengths, decreasing from left to right. The bars are evenly spaced and extend across the width of the frame.



Page 1

**ANSWER**

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie  
Relazione di indagine per incidente ferroviario di Bressanone del 6.6.2012*

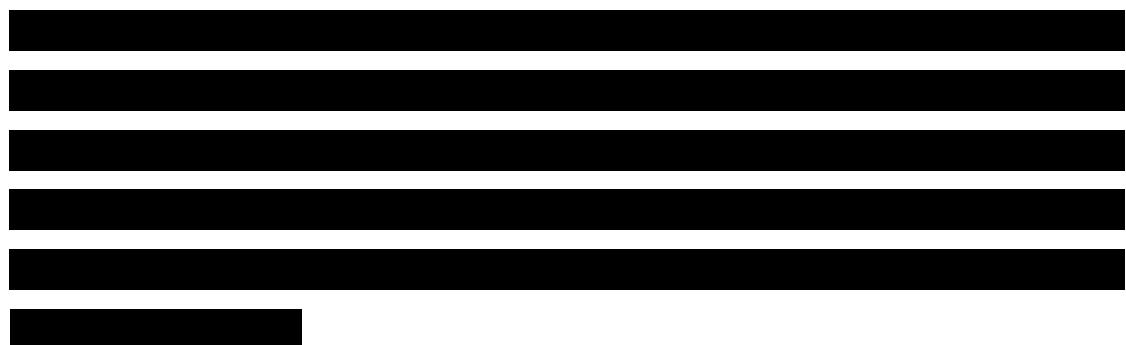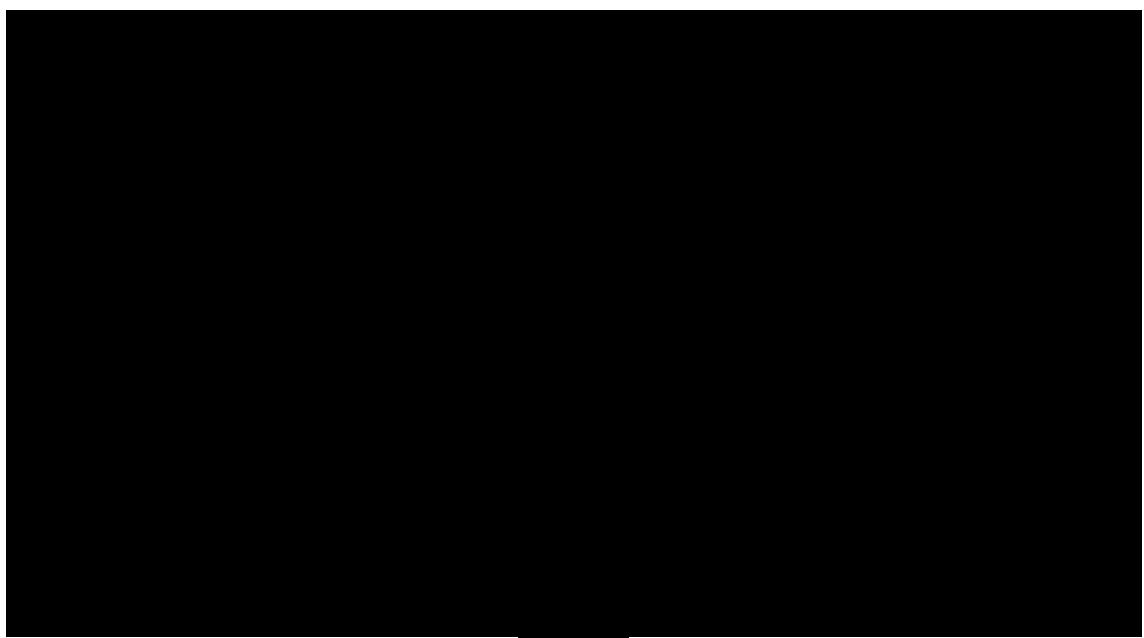

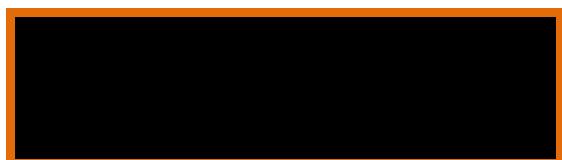

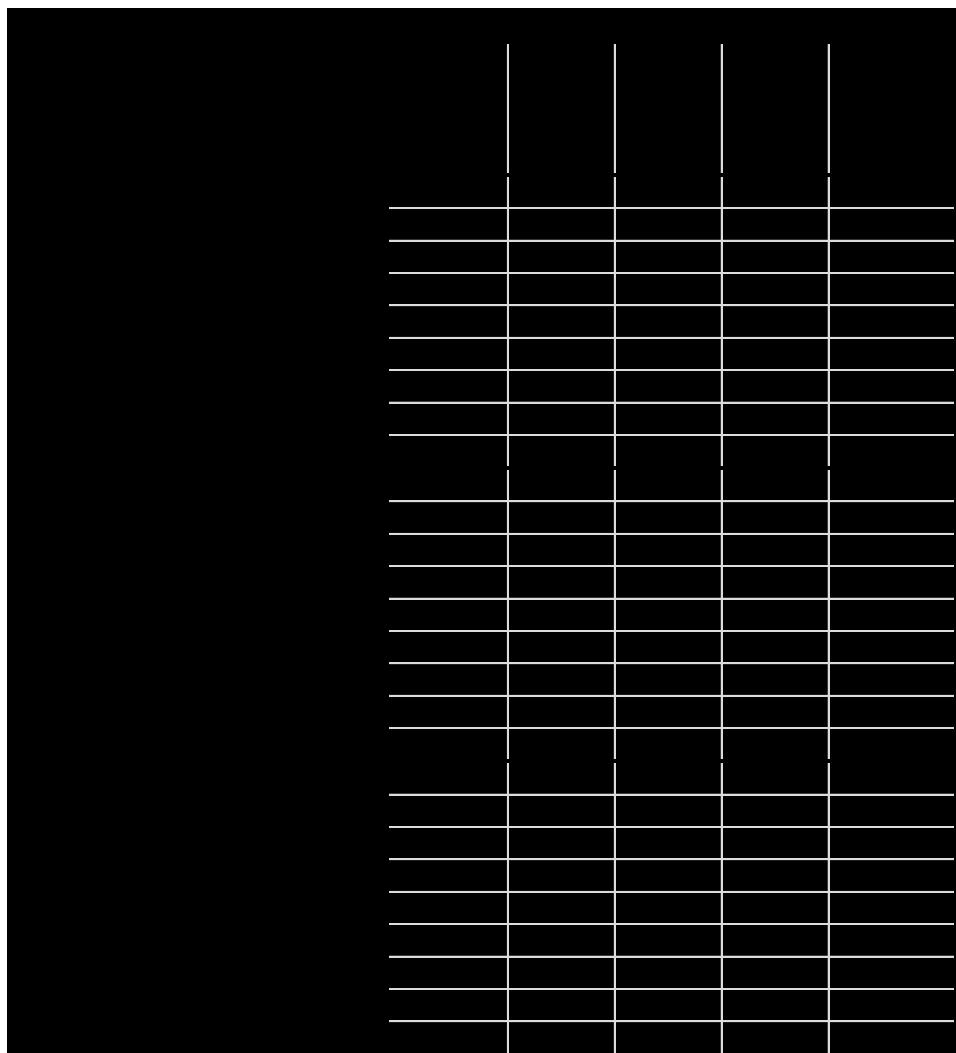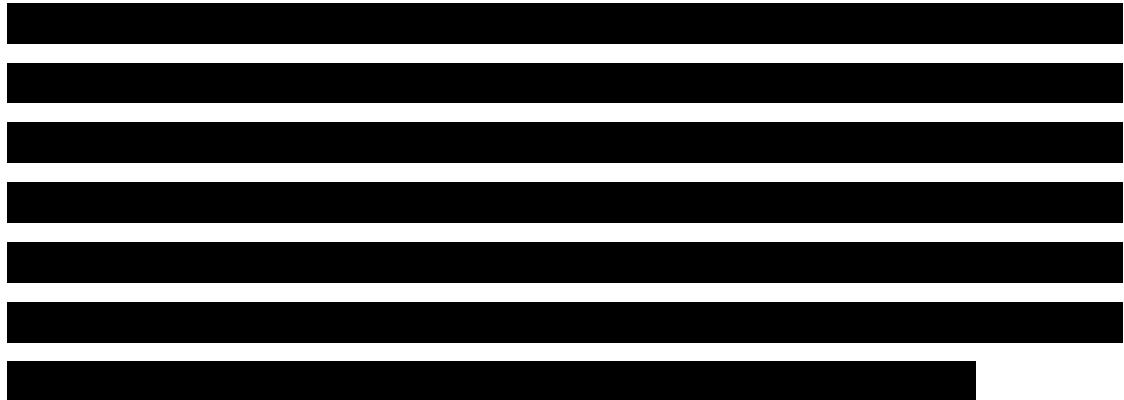

[REDACTED]

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie  
Relazione di indagine per incidente ferroviario di Bressanone del 6.6.2012

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie  
Relazione di indagine per incidente ferroviario di Bressanone del 6.6.2012*

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie  
Relazione di indagine per incidente ferroviario di Bressanone del 6.6.2012*

#### 4.2.6 Analisi dell'interferenza ruota-assile

Considerando i valori rilevati presso Lucchini si ricava la tabella (fig. 69) avente la seguente legenda:

Conforme alla EN13260 e alla UIC 813
Conforme alla UIC 813 e non conforme alla EN13260
Non conforme alla EN13260 e alla UIC 813

In tale tabella (fig.69) sono riportati i valori di interferenza calcolati a zone, di interferenza media e di interferenza MAX ricavata facendo la differenza tra i dati in “celeste”, relativi al massimo delle medie dei valori rilevati sull’assile tra le tre posizioni di misura nella zona di caletto e i dati in “rosa” relativi al minimo dei relativi valori della ruota nella zona del mozzo.

Da tale analisi è stata esclusa la sala D n. 121553 (all. 46-d) che sarebbe la 3<sup>a</sup> sala del I carro s.m.t, calettata il 26-07-2006, presso Ptuj in Slovenia, in quanto:

- le ruote di tale sala non sono scalettate;
- il calettamento delle ruote non è stato effettuato presso l’officina di ZOS;
- L’interferenza dichiarata tra le due ruote e l’assile era di **0,29µm** e quindi abbondantemente sopra le soglie minime di interferenza fornite dalla UIC 813 e dalla EN13260 ed anche entro il valore massimo previsto.

Per quanto riguarda la sala D si deve , altresì, rilevare che la rugosità dichiarata dall’officina di SZ Centralne Delavnice non era conforme né alle norme UIC 811, né alle norme EN 13261, in quanto è stato dichiarato un valore di rugosità sull’assile nella zona di caletto pari a Ra=2,0µm in corrispondenza della ruota SX e

pari a  $Ra=2,1\mu m$  in corrispondenza della ruota DX, quando, invece, le dette norme indicano che  $Ra\leq1,6\mu m$ . Inoltre la rugosità della ruota non è stata riportata nei fogli di lavorazione. Si nota inoltre che, anche se l'officina che ha effettuato il calettamento delle ruote è diversa da quella delle sale A, B e C, il cliente della lavorazione è sempre il medesimo: ÖBB.

C'è da rilevare che detta sala, a differenza delle altre oggetto del nostro esame, non utilizzava per l'assemblaggio la Loctite come lubrificante.

Come prima osservazione si nota che delle sei ruote, relative ai tre assili oggetto dell' analisi (A-B-C), quelle che presentano i valori più elevati dello scarto quadratico medio, relativo all'interferenza calcolata a zone, sono proprio le tre ruote che sono scalettate; queste ruote hanno anche il valore dell'interferenza media misurata molto bassa perché, a seguito dell'incidente, sono state soggette a maggiori sollecitazioni rispetto a quelle non scalettate. Per tali ragioni il valore dell'interferenza media non è molto significativo.

Si procede ora ad analizzare i dati ruota per ruota:

1) **SALA A LATO A (ruota SX del 1° assile s.m.t. del I carro)**

L'assile mostra delle alterazioni evidenti in zona A, mentre la ruota presenta delle alterazioni evidenti in corrispondenza delle zone A e C. I dati rilevati mostrano un'interferenza compresa tra 0,16mm e 0,17mm;

2) **SALA A LATO B (ruota DX del 1° assile s.m.t. del I carro)**

L'assile non sembra mostrare delle alterazioni evidenti, mentre la ruota presenta delle alterazioni evidenti in corrispondenza della zona C. I dati rilevati mostrano un'interferenza compresa tra 0,18mm e 0,20mm;

3) **SALA B LATO A (ruota SX del 4° assile s.m.t. del I carro)**

L'assile mostra delle leggere alterazioni in zona C, mentre la ruota presenta delle alterazioni evidenti in corrispondenza della zona C. I dati rilevati mostrano un'interferenza compresa tra 0,21mm e 0,24mm;

4) **SALA B LATO B (ruota DX del 4° assile s.m.t. del I carro)**

L'assile mostra delle marcate alterazioni nelle zone A, B e C e anche la ruota mostra delle marcate alterazioni in zona A, B e C. I dati rilevati non sembrano essere utili ai fini del calcolo dell'interferenza in quanto tale ruota, essendo stata la prima a scalettare, ha avuto delle serie alterazioni a seguito dello svio e delle modalità con cui esso si è verificato. Probabilmente il fatto stesso che lo scalettamento di questa sala montata sia avvenuto lentamente (si rammenta che già a Fortezza era iniziato il processo di scalettamento), ha contribuito a lesionare la zona di caletto ed in particolare il mozzo della ruota. Pur calcolando l'interferenza utilizzando il massimo valore assoluto rilevato sull'assile e il minimo valore assoluto rilevato sul mozzo della ruota, si otterrebbe un'interferenza  $I=0,068\text{mm}$  il cui valore però, risulta comunque troppo basso e quindi inaccettabile: ciò perché non sarebbe stato possibile generare un diagramma di caletto come quello fornito (all. 46 b). Utilizzando, però, la modellizzazione che verrà fatta in seguito, risulta verosimile che l'interferenza di questa ruota fosse compresa tra  $0,16\text{mm}$  e  $0,18\text{mm}$  al momento del caletto;

5) **SALA C LATO A (4° assile s.m.t. del IV carro)**

L'assile mostra delle leggere alterazioni in zona A , mentre la ruota presenta delle leggere alterazioni in corrispondenza della zona C. I dati rilevati mostrano un'interferenza compresa tra  $0,19\text{mm}$  e  $0,21\text{mm}$ ;

6) **SALA C LATO B (4° assile s.m.t. del IV carro)**


L'assile non sembra mostrare delle alterazioni evidenti, mentre la ruota presenta delle leggere alterazioni in corrispondenza della zona C. I dati rilevati mostrano un'interferenza compresa tra  $0,20\text{mm}$  e  $0,22\text{mm}$ .

ANALISI INTERFERENZA																			
SALA	N°	LATO	POSIZIONE	ASSILE MISURA (dopo pulizia)	RUOTA MISURA (dopo pulizia)	Media a zone	σ a zone	Media	σ	INTERFERENZA a zone	σ interferenza a zone	INTERFERENZA media	INTERFERENZA MAX	INTERFERENZA DICHARATA	LIMITE INTERFERENZA UIC 813 Jmin=D*0,0009	LIMITE INTERFERENZA EN 13260 Jmin=D*0,001	Proposta nuovo limite per normativa EN Jmin=D*0,0011		
A	331850	A	Assile	A1 187,17		187,156	0,02	187,171	0,02	0,086	0,166	0,03	0,122	0,171	0,160	0,167	0,185	0,204	
				A2 187,167						0,166									
				A3 187,132						0,115									
			Ruota	B1 187,17		187,176	0,00												
				B2 187,177															
				B3 187,18															
		B	Assile	C1 187,174		187,181	0,01	187,049	0,03		0,05	0,05	0,148	0,203	0,160	0,167	0,185	0,204	
				C2 187,182															
				C3 187,188															
			Ruota	RA1 187,06		187,070	0,0												
				RA2 187,09															
				RA3 187,06															
B	325584	A	Assile	RB1 187,01		187,010	0,0	187,161	0,01	0,189	0,179	0,05	0,219	0,247	0,180	0,180	0,200	0,220	
				RB2 187															
				RB3 187,02															
			Ruota	RC1 187,08		187,08	0,0	187,013	0,06	0,077	0,05	0,05	-0,666	0,180	0,180	0,200	0,220		
				RC2 187,08															
				RC3 187,04															
		B	Assile	A1 187,165		187,152	0,01	201,207	0,01	0,223	0,243	0,02	0,219	0,247	0,180	0,180	0,200	0,220	
				A2 187,152															
				A3 187,14															
			Ruota	B1 187,16		187,165	0,00	201,207	0,00	0,179	0,190	0,05	-0,666	0,160	0,180	0,200	0,220		
				B2 187,166															
				B3 187,17															
C	12569	A	Assile	C1 187,17		187,168	0,00	198,632	0,01	0,190	0,185	0,01	0,182	0,207	0,190	0,180	0,200	0,220	
				C2 187,168															
				C3 187,164															
			Ruota	RA1 198,43		198,433	0,00	198,450	0,02	-1,203	-0,035	0,48	-0,666	0,068	0,180	0,180	0,200	0,220	
				RA2 198,43															
				RA3 198,44															
		B	Assile	RB1 198,44		198,445	0,00	198,747	0,00	-0,759	0,181	0,02	0,205	0,222	0,190	0,180	0,200	0,220	
				RB2 198,45															
				RB3 198,45															
			Ruota	RC1 198,47		198,47	0,00	198,542	0,02	0,222	0,212	0,02	0,205	0,222	0,190	0,180	0,200	0,220	
				RC2 198,47															
				RC3 198,47															

Figura 69


**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie**  
**Relazione di indagine per incidente ferroviario di Bressanone del 6.6.2012**

 [REDACTED]




[REDACTED]

 *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie  
Relazione di indagine per incidente ferroviario di Bressanone del 6.6.2012*



[REDACTED]

 [REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



1

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

A series of five horizontal black redaction bars of varying lengths, positioned vertically from top to bottom.

1

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie  
Relazione di indagine per incidente ferroviario di Bressanone del 6.6.2012*

[REDACTED]

1

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

Page 1

**ANSWER** The answer is (A)  $\frac{1}{2}$ .

**ANSWER** The answer is 1000. The area of the rectangle is 1000 square centimeters.

Digitized by srujanika@gmail.com

[Home](#) | [About Us](#) | [Services](#) | [Contact Us](#)

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

**ANSWER** The answer is 1000. The area of the rectangle is 1000 square centimeters.

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

**ANSWER**

[Home](#) | [About Us](#) | [Services](#) | [Contact Us](#)

[View Details](#)

**ANSWER** The answer is 1000.

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

**ANSWER** The answer is 1000.

A horizontal bar containing several small, dark navigation icons, likely for a digital document.

**Figure 1.** The effect of the number of clusters on the classification accuracy of the proposed model. The proposed model is compared with the KNN classifier. The proposed model shows better performance than the KNN classifier.

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)


**ANSWER** The answer is 1000.

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie*

*Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie*  
*Relazione di indagine per incidente ferroviario di Bressanone del 6.6.2012*

A series of 15 horizontal black bars of varying lengths, decreasing from top to bottom. The bars are evenly spaced and extend across the width of the frame.

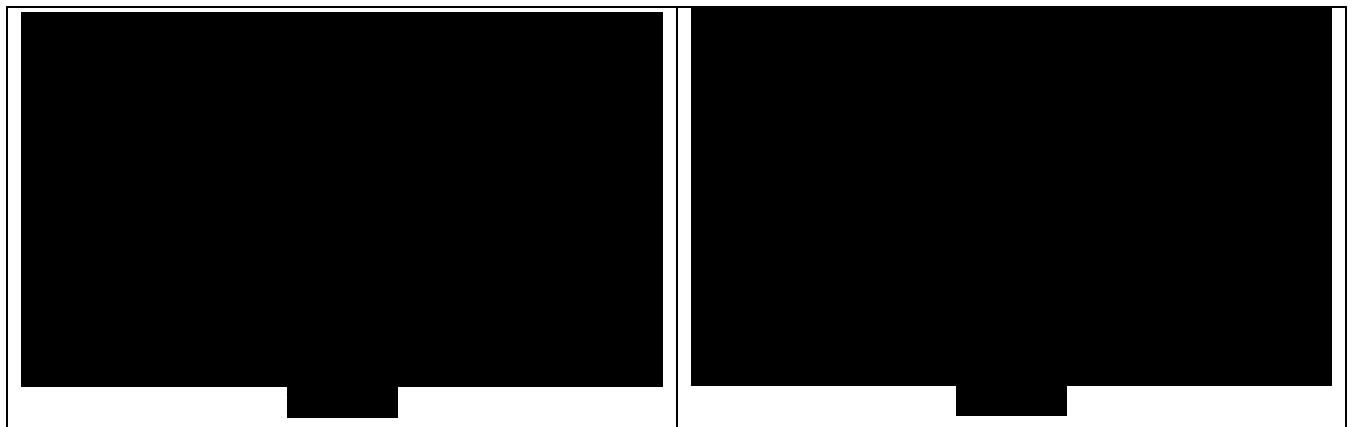

**ANSWER** The answer is 1000.

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie  
Relazione di indagine per incidente ferroviario di Bressanone del 6.6.2012*

The image shows a white page with several horizontal black bars of different widths and positions. There are approximately 18 such bars, some long and thin, others wide and prominent. They are distributed across the page, with one large central bar and several smaller ones above and below it.

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie  
Relazione di indagine per incidente ferroviario di Bressanone del 6.6.2012*

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

 
[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

.....

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie  
Relazione di indagine per incidente ferroviario di Bressanone del 6.6.2012*

**ANSWER** The answer is (A). The first two digits of the number 1234567890 are 12.

**ANSWER** The answer is (A)  $\frac{1}{2} \pi r^2 h$ .

**ANSWER** The answer is (A)  $\frac{1}{2}$ . The probability of getting a head on a single flip of a coin is  $\frac{1}{2}$ .

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

**ANSWER** The answer is (A)  $\frac{1}{2}$ . The probability of getting a head on a single flip of a coin is  $\frac{1}{2}$ .

**ANSWER** The answer is 1000. The first two digits of the product are 10.

**ANSWER** The answer is (A)  $\frac{1}{2}$ . The probability of getting a head on a single flip of a coin is  $\frac{1}{2}$ .

**ANSWER** The answer is (A)  $\frac{1}{2} \pi r^2 h$ .

**ANSWER** The answer is (A)  $\frac{1}{2} \pi r^2 h$ .

**ANSWER** The answer is (A)  $\frac{1}{2} \ln(1 + x^2)$ .

[View all posts by \*\*John Doe\*\*](#) [View all posts in \*\*Category A\*\*](#) [View all posts in \*\*Category B\*\*](#)

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

**ANSWER** *See page 10.*

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (319) 356-4000 or via email at [mhwang@uiowa.edu](mailto:mhwang@uiowa.edu).

10

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie  
Relazione di indagine per incidente ferroviario di Bressanone del 6.6.2012*

[REDACTED]

—

Page 1

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**ANSWER**

**ANSWER** The answer is (A). The first two digits of the number 1234567890 are 12.

1

**ANSWER** The answer is 1000.

Page 1

**ANSWER** The answer is 1000. The area of the rectangle is 1000 square centimeters.

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

**REVIEW** *“The Last Days of the Roman Republic”* by John F. Hartog

[REDACTED]

**ANSWER** **ANSWER** **ANSWER** **ANSWER** **ANSWER**

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie*  
Rapporto d'indagine incidente ferroviario di Roma - anno 1166/2013

A series of seven horizontal black bars of varying lengths, decreasing from left to right. The first bar is the longest, followed by a shorter one, then a longer one, then another shorter one, then a very long one, then a short one, and finally the shortest bar on the far right.

A large rectangular area of the page has been completely blacked out, obscuring several lines of text.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]

A series of seven horizontal black bars of varying lengths, decreasing from left to right. The bars are evenly spaced and extend across the width of the frame.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

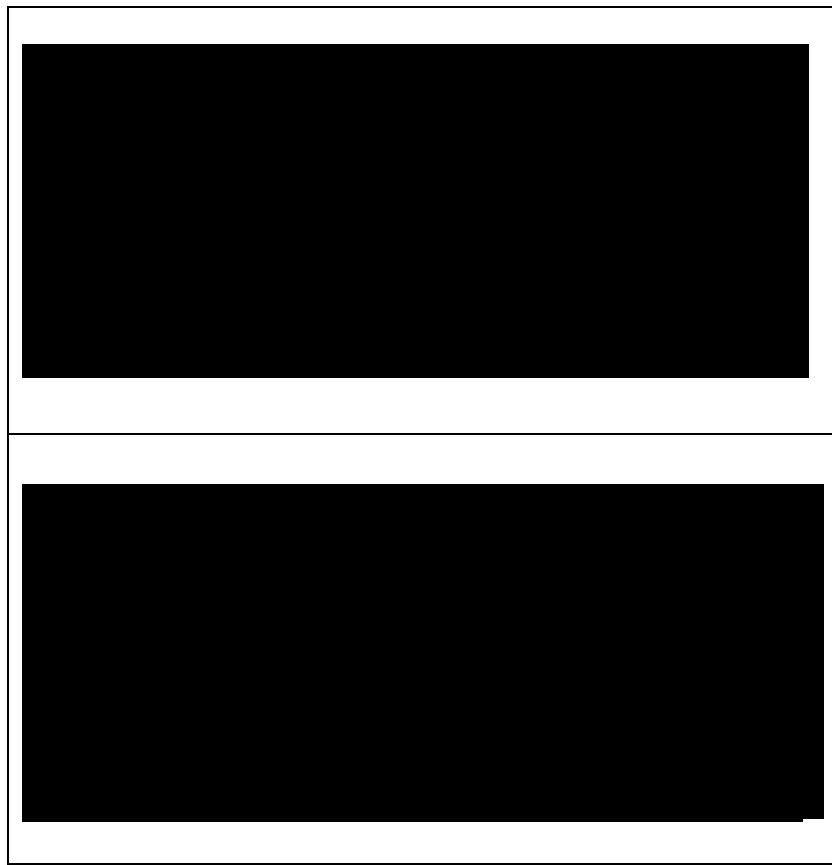

[REDACTED]

## -CONSIDERAZIONI-

Considerando ora tutti e 34 gli accoppiamenti ruote/assili che non rispettavano le norme (fig.3 e fig.52) o erano al limite con esse, considerando le migliaia di carri di RCA ritirati dalla circolazione, risulta difficile pensare che ÖBB Ts non abbia, con coscienza e volontà, cercato in tutti i modi di calettare le ruote dei carri con bassi valori di interferenza.

Utilizzare un'interferenza elevata può produrre delle maggiori lesioni sull'assile quando si effettua l'operazione di ricalettamento; quindi, invece di aumentare l'interferenza e ridurre la rugosità, ÖBB Ts ha preferito diminuire l'interferenza e aumentare la rugosità; qui entra in gioco la Loctite, in quanto col Molycot sarebbe impossibile per le sue caratteristiche calettare a 0,16mm - 0,18mm perché ha altre caratteristiche fisiche.

Da quanto detto in precedenza è emerso , quindi, quanto segue:


- calettare con valori di interferenza bassi o addirittura sotto norma era una prassi;

- il lubrificante “Loctite” impiegato obbligava il manutentore ad utilizzare livelli bassi di interferenza; ma è anche vero il contrario e cioè che la scelta da parte di Öbb Ts di avere bassi livelli di interferenza obbligava il manutentore ad utilizzare un lubrificante aventi le caratteristiche della Loctite;
- era una prassi calettare con una pressione massima di caletto tale da verificare, in pratica, una soglia minima di tale pressione (facendo riferimento alla norma UIC813) avente  $a_{min}=4$  (prassi non rispettata nel caso dell'incidente);
- era una prassi calettare con valori di rugosità posti sulla soglia definita dalle norme UIC 811 e dalla EN13661 e con valori di rugosità Ra, sull'assile, nella zona di caletto, probabilmente pari a  $Ra \approx 1,8 \mu m$  e comunque contenuti nell'intervallo:  $1,6 \mu m \leq Ra \leq 3,2 \mu m$  e con valori di Ra sul mozzo della ruota pari a  $Ra \approx 3,5 \mu m$  e comunque contenuti nell'intervallo:  $2,0 \mu m \leq Ra \leq 4,0 \mu m$ ;
- Possibile tolleranza in fase di tornitura del mozzo della ruota e dell'assile nella zona di caletto di circa  $0,1 \mu m$  che ha prodotto una rugosità leggermente diversa anche tra ruote calettate sullo stesso assile;
- a parità di  $P_F$ , una variazione dell'ordine di 1/10 di  $\mu m$  sulla rugosità sembra essere equivalente a una variazione dell'ordine di 1/100 di mm di interferenza sul diagramma di caletto;
- a parità di rugosità, una variazione di 100kN di  $P_F$  sul diagramma di caletto equivale ad un aumento dell'interferenza dell'ordine di 1/100 di mm;
- la tenuta dell'assemblaggio tra la ruota e l'assile è determinata “in primis” dall'interferenza che si interpone tra le due superfici di caletto;
- un possibile ritorno economico nell'utilizzo di tali procedure di caletto al limite normativo;
- carenze normative sia per la UIC 813 che per la EN 13260.

#### 4.2.7 Considerazioni sulla temperatura dei freni e delle ruote

Come già accennato, la temperatura dei freni delle 4 ruote di SX del primo carro era compresa tra 224°C e 256°C al Posto di Controllo sito 4 km prima della stazione di Fortezza.

Per quello che concerne il punto di rilevamento della temperatura sulla ruota effettuato al PdC di Fortezza, esso è stato fatto non nel punto di contatto ceppo-ruota, ma sul bordo della ruota come da fig.76 (modello Ducati a 4 moduli, due interni e due esterni alla rotaia), questo significa che la temperatura a Fortezza nel punto di contatto con i ceppi freno era più alta, di almeno 50°C.

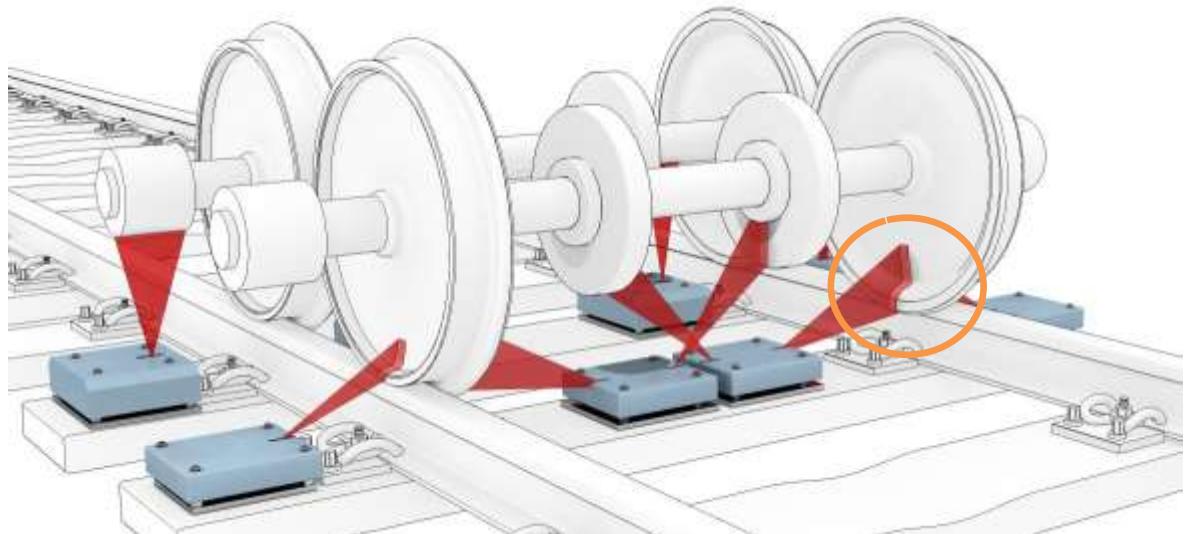

**Figura 80**

Superata Fortezza, le ruote hanno continuato a surriscaldarsi a causa delle continue frenate dato che la linea fino a Bressanone, e cioè per ulteriori 10 km, presenta una **pendenza del 23%** (all.16).

A Bressanone è stata rilevata su una controrotaia (fig. 81) e in altri punti dell'infrastruttura la presenza di un deposito metallico appartenente ad una delle ruote (probabilmente la ruota SX del 4° assile del I carro s.m.t.). Tale deposito metallico, che aveva un color "ciano", è significativo in quanto si è raffreddato molto velocemente e ciò fornisce un'indicazione abbastanza precisa sulle

possibili temperature raggiunte dalle ruote al momento dell'incidente, colore che è lo stesso di quello rilevato su altre ruote (fig.82). Il colore del metallo esposto a riscaldamento è dato dallo spessore dell'ossido che si crea sul metallo stesso; in tal caso è ragionevole pensare che la superficie di rotolamento delle ruote del I carro, al momento dello svio fosse compresa tra 330°C e 270°C (fig.83).



Figura 81



Figura 82 – ruota SX del IV assile

Colorazioni da ossidazione (*)	Temp.[°C]	Colorazioni da incandescenza	Temp.[°C]
Grigio scuro	427	Fusione	1500
Ampio "buco" senza variazioni significative di colore	---	Inizio scintille	1400
Blu/grigio leggero	330	Bianco	1200
Blu/grigio	320	Giallo chiaro	1100
Blu chiaro	310	Giallo	1050
Blu	300	Arancione chiaro	990
Blu/Viola	290	Arancione	930
Viola scuro	280	Rosso chiaro	870
Violetto	270	Rosso acceso	840
Giallo rossastro	260	Rosso arancione	810
Marroncino	250	Rosso ciliegia	770
Marroncino chiaro	240	Inizio della transizione di fase verso l'austenite, siamo in zona "Curie"	---
Giallo oro	230	Rosso ciliegia scuro	700
Giallo chiaro	220	Rosso sangue	650
Paglierino	210	Rosso scuro	600
Paglierino tenue	200	Grigio nero rossastro	550
		Grigio rosso	500

Figura 83

Tali alte temperature hanno comportato lo scrostamento della vernice oltre i 5cm dalla superficie di rotolamento come dalle figg. 84 e 85 (ruota SX del IV assile).



Figura 84 – ruota SX del IV assile



Figura 85 – ruota SX del IV assile

Come già accennato, il treno al Posto di Controllo ubicato a 4 km da Fortezza aveva la ruota SX del 4° assile del I carro ad una temperatura sul bordo di 256°C, questo significa che se si tenesse conto, ad esempio, dei regolamenti delle ferrovie svizzere FFS (all. 61) il treno stava viaggiando in una condizione di pericolo per la sicurezza e avrebbe dovuto essere fermato a Fortezza al fine di espletare i controlli atti a verificare la possibilità di proseguo della sua marcia.

Per ciò che riguarda i ceppi dei freni, tenendo conto di ciò che ha dichiarato di aver visto, a Bressanone, il testimone 2 (all.10), che ha notato: “*il primo vagone con le pasticche dei freni rosse e un vistoso fumo bianco*” sul lato SX s.m.t., si potrebbe ipotizzare che tali ceppi abbiano raggiunto temperature prossime ai 600°C.

#### 4.2.8 Considerazioni sul personale di condotta RTC

Si è rilevato che il treno è partito dal Brennero con un ritardo 38min., infatti, dalla scheda treno fig.86, risulta che il treno sarebbe dovuto partire dal Brennero alle 10:43 e arrivare a Bressanone alle 11:36, mentre dal Teloc (figg. 87 e 88) risulta che esso è partito alle 11:11 ed è arrivato a Bressanone alle 11:57, quindi sostanzialmente ha impiegato 46min invece di 53min, 7 minuti meno del previsto, superando anche in un punto (fig. 88), di poco, il limite massimo di velocità.

Scheda Treno							
Fornitore linea 42 43 46 29	Treno 44213/	Scheda n° 1/4	Stato di Composito				
Salita Al 13.01.12 Al 10.09.12	Termino Stazione BRESCIA SCALO	Dir: BRENNERO	M120A P80%				
Classificazione EUC	Invenzione 15501	Lunghezza	Int. alla Stazione EU43 RSC9 SCMT				
Orario di Partenza Vt. Max.	Orario di Arrivo Vt. Min.	Prog. No.	Velocità MM min. Km	D	Esistente	0	
VII 55 80	55 80	238771	* BRENNERO.....	10.11	10.43	55	
		238967	Stn. V.			80	
		238967	az. cdp mac27,007				
		238968	1.000 Km 235,138				
		238969	* P.C.Torre Bren.	10.50			
		238970	* P.C.Ries	10.54			
		238971	cippo Km 134,000			75	
		238972	* Colle Isarco	11.02			
		238973	Vigilano	11.04		95	
		238974	Campo di Trens	11.12		80	
		238975	Le Cave	11.18		73	
		238976	* FORTEZZA	11.26			
		238977	Cippo Km 134,000			80	
V 100	100	238978	Bressanone	11.30		100	

Figura 86

Device: Hasler TELOC15							
Memory type: sdm	ID: RTC	Wheel diameter: 946	Vehicle type: EU43				
Configuration name: EU43_C02	Distance counter: 422151 km	Serial Number: 07061480	Vehicle ID: 001				
Time from: 06/06/12 11:09:29	Time to: 06/06/12 11:38:29						

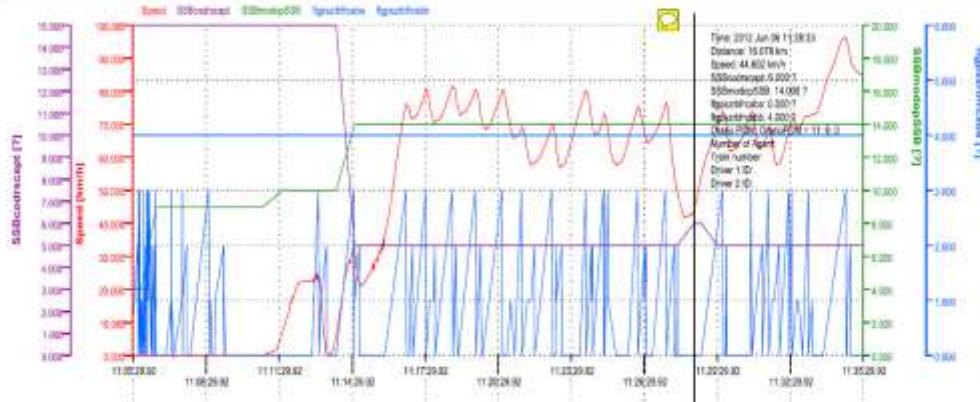


Figura 87

Device: Hasler TELOC15							
Memory type: sdm	ID: RTC	Wheel diameter: 946	Vehicle type: EU43				
Configuration name: EU43_C02	Distance counter: 422151 km	Serial Number: 07061480	Vehicle ID: 001				
Time from: 06/06/12 11:09:29	Time to: 06/06/12 12:08:29						


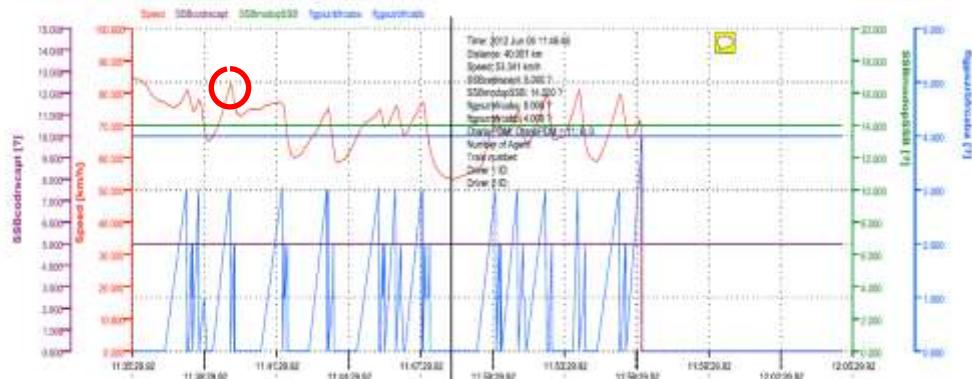


Figura 88

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie  
Relazione di indagine per incidente ferroviario di Bressanone del 6.6.2012

#### 4.2.9 Considerazioni sul peso dei carri

Il peso del materiale trasportato dai carri ha contribuito a generare, in fase di discesa dal Brennero, quelle forze necessarie a provocare lo scalettamento delle ruote. Lo spostamento dei pesi del carro e le forze centripete che si generano in curva, sui bordini delle ruote, hanno prodotto delle forze parallele all'assile agevolando lo scorrimento della ruota sull'assile stesso (fig 89). C'è da puntualizzare, però, che se il calettamento delle ruote fosse stato effettuato "ad arte" o con un minimo margine rispetto al limite normativo, il deragliamento del treno in oggetto non sarebbe mai avvenuto.

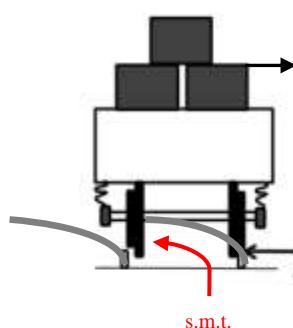

**Figura 89**

#### *4.2.10 Considerazioni sulla frenatura disomogenea SX-DX*

Si cercherà nel seguito di spiegare perché la forte differenza di frenatura tra le ruote SX e DX nella I e della IV sala del primo carro ha rappresentato una concausa, seppur lieve, nello svio. Innanzi tutto c'è da dire che la differenza di temperatura tra il lato SX e DX delle due sale produce una differenza di frenatura tra le due ruote e quindi di forze agenti sulle ruote stesse. In conseguenza si genera una coppia di forze che porta a ruotare in senso antiorario i 2 carrelli del primo carro; se le sale montate fossero state calettate "ad arte" questo non sarebbe stato un problema, visto che si tratta fenomeni che si riscontrano con una certa frequenza; nel caso presente, tali forze si sono generate andando a favorire lo scalettamento di una delle due ruote dell'assile. La ruota che tenderà a scalettare per prima tra quella del lato SX e quella del lato DX, sarà quella col peggior valore di interferenza e col peggior diagramma di caletto (ruota rossa in fig.90).

Al riguardo c'è da dire che, per le ruote della I sala, ove si è rilevato un  $\Delta T$  di **48C°** (al PdC di Fortezza - 14 km prima di Bressanone all.41), si aveva:

- lato SX: temp 224°C al PdC di Fortezza (14 km prima di Bressanone)  
interferenza: 0,16mm circa (dati Lucchini)  
massima forza di caletto: 856,3kN (allegato 46a)
- lato DX: temp:176°C al PdC di Fortezza(14 km prima di Bressanone)  
interferenza: 0,18mm circa (dati Lucchini)  
massima forza di caletto: 880,9kN (allegato 46a)

e per quelle della IV sala, ove si è rilevato un  $\Delta T$  di **64C°** (al PdC di Fortezza - 14 km prima di Bressanone all.41), si aveva:

- lato SX: temp 256°C al PdC di Fortezza (14 km prima di Bressanone)  
interferenza: 0,24mm circa (dati Lucchini)  
massima forza di caletto: 867,8kN (allegato 46b)
- lato DX: temp:192°C al PdC di Fortezza(14 km prima di Bressanone)  
interferenza: 0,18mm circa (dato Zos)  
massima forza di caletto: 729,9kN (allegato 46b)

Quindi:

- il primo scalettamento sulla I sala è stato generato dalla ruota SX, mentre la ruota DX è rimasta temporaneamente unita all'assile;
- il primo scalettamento sulla IV sala è stato generato dalla ruota DX, mentre la ruota SX è rimasta unita all'assile e non ha scalettato a causa del suo buon valore di interferenza, che è risultato a norma.

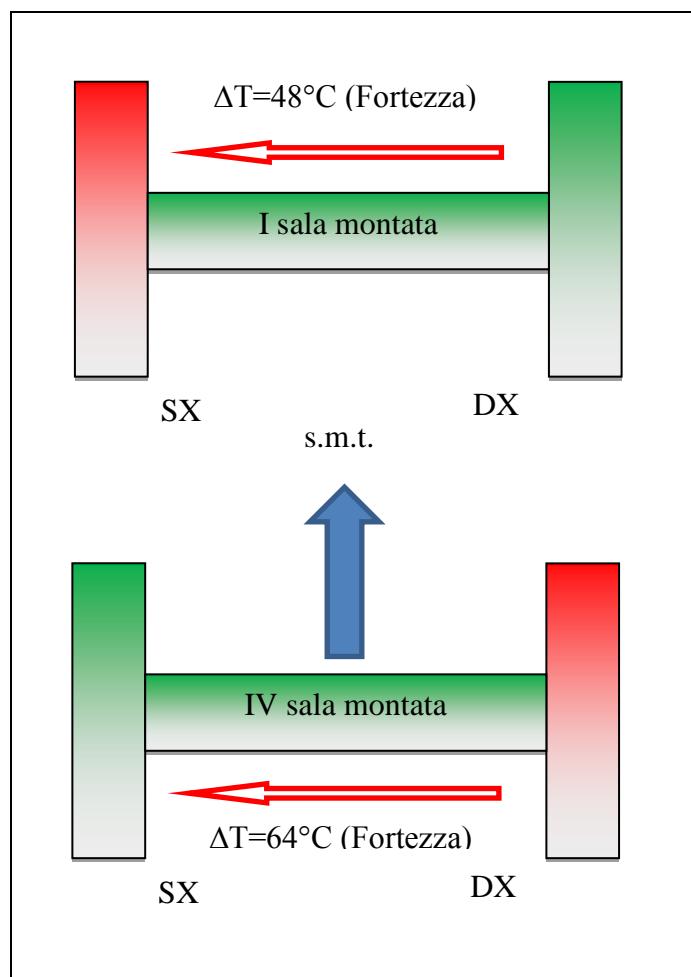


Figura 90

Per ciò che concerne le temperature elevate rilevate sul lato SX del primo carro e la differenza di temperatura rilevata tra i lati SX e DX del I carro, sono da farsi tre osservazioni:

- 1) come si può constatare dall' all.62, poco prima dell'incidente, il 24/5/2012 è stato effettuato il cambio dei ceppi dei freni del primo carro. Ceppi che sono stati cambiati quindi qualche giorno prima dell'incidente;
- 2) la timoneria dei freni non correttamente registrata, ha prodotto una differenza di frenatura tra i lati SX e DX del carro;
- 3) **il carro era il primo del convoglio**, cioè il primo a sentire l'onda di depressione sui freni e quindi quello ad essere destinato a frenare di più rispetto agli altri carri.

In conclusione, quindi, il fatto di avere dei ceppi nuovi, una timoneria dei freni non correttamente registrata e il fatto che carro fosse il primo del convoglio ha prodotto, da una parte, il surriscaldamento delle ruote di SX del carro e, dall'altra, una notevole differenza di frenatura tra ruote SX e DX del primo carro.

## 4.3 Conclusioni

4.3.1 *Cause dirette ed immediate dell'evento, comprese le concause riferibili ad azioni delle persone coinvolte o alle condizioni del materiale rotabile o degli impianti tecnici*

- **Causa diretta** dell'incidente è lo scalettamento di 2 ruote del 1° assile s.m.t. del primo carro e di una ruota del 4° assile s.m.t. del primo carro in composizione al treno 44213 di RTC del 6/06/2012. Verosimilmente la prima ruota ad aver scalettato è stata la ruota destra della IV sala montata s.m.t. del I carro. Tali scalettamenti sono dovuti, sostanzialmente, a problematiche inerenti i bassi valori di interferenza utilizzati.
- **Concause circostanziali** (hanno tutte agito marginalmente): c'è da dire che la manutenzione (IS3) del I assile del I carro è avvenuta il 6-7-2011 (all. 46a) , mentre quella del IV assile del I carro l'8-10-2010 (all.46b) , se l'interferenza fosse stata l'unica causa, il carro avrebbe sviato prima del 6-6-2012. Le seguenti concause circostanziali, se da una parte hanno generato delle condizioni sfavorevoli, dall'altra, si ricorda che sono condizioni routinarie che si sviluppano costantemente sulla tratta Brennero-Bressanone senza generare alcuno svio. Tali concause che, quindi, non hanno determinato le vere motivazioni dello svio, ma hanno contribuito a determinare il luogo e il momento in cui esso è avvenuto, vengono di seguito riportate:
  - il surriscaldamento delle ruote: già 4 Km prima di Fortezza sono state rilevate temperature sul primo carro lato SX > 250°C e ciò come mostra il regolamento delle ferrovie svizzere FFS (all. 61) genera una condizione di allarme che avrebbe dovuto portare all'arresto del treno già a Fortezza come si evince dalle procedure a tal riguardo

dell'allegato in questione; la circostanza potrebbe aver agevolato lo svio della ruota SX della IV sala del I carro, come conseguenza delle modificate condizioni di aderenza e/o di geometria della ruota;

- il funzionamento non omogeneo del sistema frenante: presumibilmente causato da una timoneria dei freni del I carro non correttamente registrata;
- la presenza di carri a pieno carico;
- la tipologia del tracciato con presenza di curve ed elevato dislivello;
- il fatto che il carro che ha generato lo svio del treno fosse il primo in composizione s.m.t.;

#### *4.3.2 Cause indirette riferibili alle competenze, alle procedure ed alla Manutenzione*

Tra le **cause indirette** per quanto concerne:

- la **manutenzione del materiale rotabile**: la ZOS Trnava, nel calettamento della sala 331850 ha certificato un valore di interferenza, per i due accoppiamenti, pari a 0,16 mm, valore inferiore a quello previsto dalle norme di assemblaggio (minimo previsto, in tali condizioni, 0,167 mm). Si fa presente che, al momento in cui è stata effettuata la manutenzione degli assili, ZOS adottava un sistema di misura con precisione al 1/100 di mm. Dal gennaio 2013 ZOS ha adottato un sistema di misura con precisione fino al 1/1000 di mm;
  
- la **manutenzione del materiale rotabile**: l'utilizzo del lubrificante "Loctite" si è mostrato essere non una causa diretta dello svio, ma una causa indiretta dello svio e adesso si cercherà di spiegare il perchè di tutto questo. Da quanto è risultato dagli incontri effettuati presso ZOS e dai vari diagrammi di caletto forniti (all.60) la Loctite permette di calettare con valori di interferenza orientativamente compresi tra 0,16mm e 0,24mm, mentre il Molycot tra 0,24mm e 0,32mm questo a causa della diversità chimico-fisica dei due componenti e probabilmente per la loro differente viscosità. Tutto ciò ha portato ad effettuare dei calettamenti con **valori di interferenza molto bassi** che sono la vera causa degli scalettamenti. Quindi la Loctite non risulta essere pericolosa di per sé, ma lo può diventare in quanto causa indiretta di un calettamento a bassa interferenza. Col Molycot questo problema non si pone, in quanto tutto il "range" di interferenza (0,24 mm - 0,32 mm) di utilizzo del lubrificante si trova sopra al valore minimo di interferenza dato dalle normative e con ampio margine;

- **la manutenzione del materiale rotabile:** la ZOS Trnava calettava le ruote utilizzando una rugosità (Ra) nella zona di caletto al limite delle norme (UIC 811 e EN13661) come richiesto contrattualmente dal committente ÖBB TS, se non leggermente sopra tale limite ( $Ra \approx 1,8 \mu\text{m}$  per gli assili 331850 e 325584 e  $Ra \approx 3,5 \mu\text{m}$  per le ruote dell' assile 331850), producendo “un mascheramento” di eventuali problematiche nel diagramma di caletto, che sarebbero emerse utilizzando rugosità inferiori, portando probabilmente a scartare tali accoppiamenti. Questa non conformità con le norme, è stata riscontrata anche nella sala montata D n. 121553 (all. 46-d) che sarebbe la 3<sup>a</sup> sala del I carro s.m.t, calettata il 26-07-2006 da SZ Centralne Delavnice presso l'officina di Ptuj, in Slovenia; in questo caso si è **certificato** un valore di rugosità sull'assile nella zona di caletto di  $Ra = 2,0 \mu\text{m}$  per la ruota SX e  $Ra = 2,1 \mu\text{m}$  per la ruota DX. quando, invece, le pre-dette norme indicano un valore di  $Ra \leq 1,6 \mu\text{m}$ ;
  
- **le procedure:** è stata rilevata la non conformità alle norme di riferimento delle istruzioni fornite da ÖBB all'officina ZOS per l'assemblaggio delle sale montate;
  
- **le procedure:** la rilevazione della temperatura dei freni a ceppi non genera alcun allarme per temperature maggiori di 250°C, come invece viene attualmente applicato in Svizzera (vedere regolamento FFS 50099 - all.61).

#### *4.3.3 Cause a monte riferibili alle condizioni del quadro normativo ed all'applicazione del sistema di gestione della sicurezza*

Per ciò che concerne le **cause a monte**, per quanto riferibili al **quadro normativo**, c'è da evidenziare:

- una carenza normativa sulla certificazione dei lubrificanti da impiegare nelle operazioni di calettamento degli assili alle ruote;
- una inadeguatezza normativa della norma **UIC 813** in quanto due ruote sono scalettate dai relativi assili nonostante le dimensioni rilevate fossero comunque entro i limiti imposti. E' stata rilevata un'inadeguatezza di tale norma, sia per ciò che concerne **il valore minimo di interferenza** ammessa, sia per ciò che concerne **la soglia minima del valore della massima forza** esercitata in fase di caletto. Al riguardo, non si escludono anche delle inadeguatezze della UNI EN13260.

## **4.4 Osservazioni aggiuntive**

### *4.4.1 Carenze rilevate durante l'indagine, ma non pertinenti ai fini della determinazione delle cause*

- A seguito della visita presso ZOS, ove sono stati visionati anche diagrammi di sale montate non facenti parte del treno oggetto dello svio (all.60), è stato rilevato che molte sale montate venivano calettate per ÖBB, sempre con la Loctite, con bassi valori di interferenza e forza massima di caletto. Tale problematica è indirettamente collegata con le cause dello svio in oggetto e col fatto che ÖBB dopo l'incidente di Bressanone ha ritirato circa 2000 carri dalla circolazione.

In particolare si è rilevato che la sala montata 124030 (all.49), non appartenente al treno oggetto dello svio, che ha effettuato manutenzione in ZOS il 10-11-2011 mostra in maniera marcata il pericolo che tale sala montata possa generare un doppio scalettamento, sia per il basso valore dell'interferenza (0,16mm) (non conforme né con l'UIC813, né con l'EN 13260) dei due accoppiamenti ruota/assile, sia per il basso valore della massima forza di caletto misurata (706.1kN e 712kN su una soglia minima di 690kN). Si riportano di seguito i diagrammi di caletto delle due ruote di questa sala montata (figg.91 e 92).

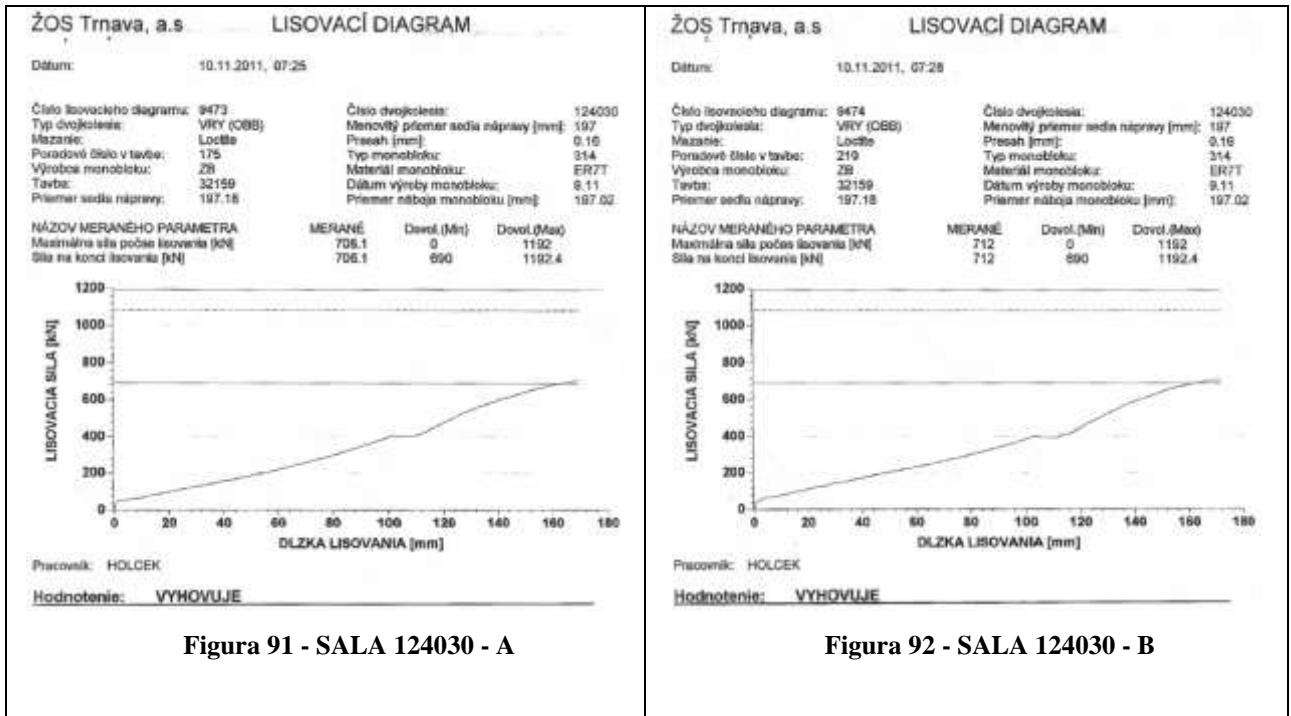


Figura 91 - SALA 124030 - A

Figura 92 - SALA 124030 - B

- La rugosità della sala D n. 121553 (all. 46-d) che sarebbe la 3<sup>a</sup> sala del I carro s.m.t, calettata il 26-07-2006, presso Ptui in Slovenia, dall'officina di SZ Centralne Delavnice non era conforme né con le norme UIC 811, né con le norme EN 13261 in quanto si è dichiarato un valore di rugosità sull'assile nella zona di caletto di  $Ra=2,0\mu m$  per la ruota SX e  $Ra=2,1\mu m$  per la ruota DX quando, invece, le dette norme indicano che  $Ra \leq 1,6\mu m$ . Inoltre la rugosità della ruota non è stata riportata nei fogli di lavorazione. Si nota, infine che anche se l'officina che ha effettuato il calettamento delle ruote è diversa da quella della sala A,B e C, il cliente della lavorazione è sempre il medesimo: ÖBB.

#### **4.5 Provvedimenti adottati. Resoconto dei provvedimenti già presi o adottati successivamente all'evento**

A seguito dell'incidente l'ANSF, con nota prot. n. 04718/12 del 26/06/2012 (già allegato n. 15), ha invitato le IF e RFI, in quanto responsabili della propria parte di sistema e del relativo funzionamento, giusto quanto previsto dal D. Lgs. n. 162/2007, a disporre una intensificazione mirata dei controlli da eseguire sui carri che avessero subito interventi di manutenzione presso l'officina ZOS di Trnava.

Inoltre, con successiva nota prot. n. 07299/12 del 27/09/2012 (allegato n. 47), la stessa Agenzia ha disposto con effetto immediato che le IF e RFI, sempre in attuazione del medesimo disposto, “accettino, in composizione ai propri treni, carri con assili le cui ruote siano state calettate nella officina sopracitata solo dopo aver avuto evidenza tracciabile, dal soggetto responsabile della manutenzione di ciascun carro, che il calettamento delle ruote sia stato effettuato nel rispetto delle normative e delle regole di manutenzione di riferimento, con particolare riguardo ai valori di interferenza per il calettamento degli assili nelle ruote”.

La scrivente Commissione ha richiesto a ÖBB TS, la documentazione inerente i 2000 carri ritirati dalla circolazione a seguito del Warning lanciato da ANSF dopo l'incidente di Bressanone.

In particolare la richiesta si riferiva all'acquisizione di notizie in merito a:

- 1) I diagrammi di caletto
- 2) I valori dell'interferenza di ogni accoppiamento ruota-assile
- 3) Il tipo di lubrificante impiegato in ogni accoppiamento ruota-assile.

ÖBB non ha ritenuto di permettere l'accesso a tale documentazione, negando ogni possibile collaborazione.

A seguito dell' incidente ZOS Trnava, per ridurre gli errori di misura, ha adottato una strumentazione di misura per il calcolo dell'interferenza che ha una precisione di 1/1000 di mm e non di 1/100 di mm come era in precedenza.

Inoltre, sempre a seguito del presente incidente, ÖBB TS ha modificato le condizioni contrattuali con ZOS Trnava permettendo a questa l'impiego anche del Molycot quale lubrificante e non solo della Loctite 232, come previsto in precedenza, il cui utilizzo obbligava, a detta degli stessi tecnici della ZOS, a calettare le sale montate con valori di interferenza prossimi alla soglia inferiore minima consentita dalla norma UIC 813.

## **4.6 Proposta di Raccomandazioni**

- 1) L'ANSF valuti la possibilità di inibire la circolazione su tutto il territorio nazionale di tutti (o di parte de) i carri merci che abbiano subito interventi manutentivi anteriormente alla data del 21/12/2012 avendo come ECM o impresa di manutenzione la ÖBB TS; ciò in quanto, solo a partire da questa data tale Impresa ha emanato disposizioni operative, relativamente alla manutenzione ed all'assemblaggio di sale montate, che rispondono alla norma EN 12360. Sino a quella data era stato previsto da ÖBB TS un controllo che teneva conto del solo andamento del diagramma di calettamento, per verificarne la rispondenza alle norma UIC 813; non veniva effettuata alcuna verifica sul valore dell'interferenza, come previsto dalla stessa norma UIC 813. L'ANSF valuterà la possibilità di estendere tale previsione anche ai carri di altre Imprese/Detentori che potrebbero avere utilizzato simili metodiche di assemblaggio ruote-assili.
- 2) A seguito del fatto che in occasione della visita presso ZOS sono stati visionati anche diagrammi di altre sale montate, calettate per ÖBB sempre con la Loctite, aventi bassi valori di interferenza e bassa forza massima di caletto, **si raccomanda all'ANSF** di disporre che:
  - la sala montata **124030** che ha effettuato manutenzione in ZOS il 10-11-2011 sia tolta dalla circolazione internazionale, qualora non sia già stato fatto, in quanto entrambe le ruote di questa sala montata, mostrano un pericolo di un doppio scalettamento, dovuto alla mancata ottemperanza della UIC 813 (vedere cap. 4.4.1);
  - le sale montate **5846, 5957, 3530, 24222, 43941, 120205, 122940, 124549, 120474, 120577, 121159, 124393, 126697, 128225, 119283,**

**116714, 125697** siano tolte dalla circolazione internazionale, qualora non sia già stato fatto, in quanto mostrano valori di interferenza non conformi con UIC 813;

- si valuti di togliere dalla circolazione internazionale la sala **43695** e **72619** in quanto sono di poco conformi alla UIC 813 ma non alla EN13260.

- 3) Si raccomanda l'**ANSF di inibire** la circolazione di tutti i vagoni e carri ferroviari aventi sale montate (quale che sia la data dell'ultima manutenzione IS3) che non rispondano alle indicazioni di calettamento a freddo date dall' EN 13260 (cap.3.1.2.) aventi, quindi, accoppiamenti ruota/assile con interferenza  $J < 0,0010 * \text{dm}$ , dove **dm rappresenta il diametro nominale dell'accoppiamento in millimetri**, in quanto le indicazioni fornite dalla norma UIC 813 si sono dimostrate inadeguate dal un punto di vista della sicurezza.
- 4) Posto che dalle evidenze tecniche dell'indagine, si è riscontrato il fenomeno dello scalettamento in corrispondenza di valori di interferenza, certificati e/o rilevati sostanzialmente non rispondenti alle prescrizioni della norma UIC 813 o al limite con i valori delle soglie minime definite da tale normativa ( come risulta dalle misure effettuate presso Lucchini RS), **si raccomanda** all' **ANSF**, all' **UIC** e al **CEN di valutare** l'opportunità di aumentare la tolleranza minima di interferenza nel calettamento a freddo delle sale montate , come attualmente stabilito dalle norme UIC 813 (Annexe A1) ed EN 13260 (cap. 3.1.2.) , portandola a valori  $J_{\min} = 0,0011 * \text{dm}$ , dove **dm rappresenta il diametro nominale dell'accoppiamento in millimetri**. Questo in quanto il rispetto letterale minimo dei valori forniti dalle norme possono riflettersi in maniera negativa sui margini di sicurezza.

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie*

*Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie*  
*Relazione di indagine per incidente ferroviario di Bressanone del 6.6.2012*

6) Si raccomanda l' **ANSF** di:

- di raccomandare all'**UIC** di aumentare la soglia minima, definita nel diagramma di caletto, del massimo valore della forza di caletto a freddo per ciò che concerne la norma UIC 813(cap.5.2.3.3.5.), ponendo quindi, per le ruote monoblocco del materiale rimorchiato, almeno  $a_{min} \geq 4$  per qualsiasi lubrificante. Dove “ $a_{min}$ ” è il minimo di un coefficiente che determina il valore di detta soglia in quanto  $P_{Fmin}=a_{min} \cdot D$  dove “**D**” è il diametro nominale dell'accoppiamento in millimetri;
- di raccomandare al **CEN** di aumentare la soglia minima della forza finale di caletto a freddo come attualmente stabilito dalla norma EN13260 (cap. 3.1.3.1), ponendo quindi almeno  $F_{min} \geq 1,00 \cdot F$ , dove  $F$  è definito dalla norma EN13260 cap.3.2.1.

Tutto ciò in quanto il rispetto letterale minimo dei valori forniti dalle norme possono riflettersi in maniera negativa sui margini di sicurezza.

- 7) Si raccomanda all' **ANSF** di disporre affinché venga prevista, a livello comunitario, una certificazione di omologazione anche per i lubrificanti da impiegarsi nelle operazioni di calettamento.
- 8) Si raccomanda all' **ANSF** di valutare la possibilità di inibire la circolazione su tutto il territorio nazionale di tutti i carri, in proprietà di qualsiasi impresa ferroviaria, che abbiano delle sale montate i cui assili siano stati calettati a freddo impiegando quale lubrificante la “Loctite 232”, in concomitanza a valori di interferenza o di massima forza di caletto ai limiti inferiori rispetto alle norme vigenti e di lanciare in proposito un “warning” a livello europeo.
- 9) Si raccomanda all' **ANSF** di valutare la possibilità di ridefinire la soglia di allarme per il surriscaldamento dei freni a ceppi, determinata dai dispositivi a terra di Rilevazione Temperatura Freni, portandola a valori

di T=250°C e che l'operatore della circolazione disponga l'arresto immediato del treno disponendo il segnale a via impedita o avvisando direttamente l'agente di condotta, quando possibile.

- 10) Si raccomanda all'**ANSF** che si adoperi affinchè nella azione di definizione di un quadro normativo europeo per la manutenzione, evidensi la necessità che nelle operazioni di calettamento vengano, obbligatoriamente, riportati, nei relativi diagrammi, i valori di rugosità **R<sub>a</sub>** sia del mozzo della ruota che della zona di caletto dell'assile, e che tale valore di **R<sub>a</sub>** sia frutto di misurazioni.

**Figure 1.** The effect of the number of clusters on the classification accuracy of the proposed model. The proposed model is compared with the KNN classifier.


Term	Percentage (%)
Climate change	95
Global warming	85
Green energy	88
Sustainable development	92
Carbon footprint	80
Environmental protection	90
Recycling	85
Organic food	60

## 6 ABBREVIAZIONI E SIGLE

ANSF	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
DCO	Dirigente Centrale Operativo
DGIF	Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DM	Dirigente del Movimento
GI	Gestore dell' Infrastruttura
IF	Impresa Ferroviaria
SCMT	Sistema di Controllo Marcia Treno
RTC	Rail Traction Company
ÖBB	Österreichische Bundes Bahn
UIC	Unione Internazionale delle Ferrovie
NIB	National Investigation Body
smt	Senso marcia treno
CEN	Comitato Europeo di Normazione
c.a.p.	Calcestruzzo Armato Precompresso

## **7 ELENCO DEGLI ALLEGATI**

- 1) Rapporto informativo da COER di RFI di Verona del 6/06/2012
- 2) Documento "Richtlinie Ril 800.02.00" dell'1/01/2011
- 3) Documento "Arbeitungsregelwerk Ausgabe 3" del 9/07/2010
- 4) Scheda composizione treno
- 5) Piano schematico della stazione di Bressanone
- 6) Nota del 6/06/2012 di nomina della Commissione incaricata dalla DGIF del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

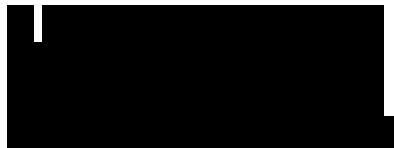- 
- 11) Prescrizioni tecniche RTC
  - 12) Scheda VVR (Virtual Vehicle Register) relativa al 1° carro
  - 13) Autorizzazione alla costruzione del 1° carro del 23/02/1983
  - 14) Autorizzazione alla sua messa in esercizio dell' 8/06/1983
  - 15) Comunicazione ANSF prot.n. 04718/12 del 26/06/2012 recante la tracciabilità delle sale montate sul 1° carro in composizione al treno
  - 16) Profilo piano-altimetrico della linea ferroviaria Brennero Bressanone
  - 17) Scheda treno secondo il fascicolo di linea 42 43 46 29 mod. M120 valida dal 13/01/2012 al 10/06/2012
  - 18) Danni di pertinenza di RFI nota dell'11/06/2012
  - 19) Danni di pertinenza di RFI Cargo nota del 4/09/2012
  - 20) Allegato 4 del manuale di gestione della sicurezza di RTC del 29/03/2010
  - 21) Disposizione RFI n.18 del 26/07/2001 recante la "Disciplina delle attività che le IF, che circolano sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, devono svolgere in caso di anomalie rilevanti o incidenti di esercizio".
  - 22) Regolamento per la circolazione dei treni (\*)
  - 23) Prescrizione di esercizio di RTC n.01 del 26/01/2010
  - 24) Procedura di RTC SGS02 per la gestione delle emergenze(\*)
  - 25) Istruzione per il servizio di condotta delle locomotive delle Ferrovie dello Stato – Ristampa 2002 (\*)
  - 26) Elenco Imprese Ferroviarie titolari di licenza
  - 27) Relazione finale dell'IF RTC (\*)
  - 28) Relazione finale del GI RFI (\*)
  - 29) Lettera dell'1/03/2009 con cui viene sub-appaltata la funzione di esecutore della manutenzione tecnica a ZOS Trnava
  - 30) Relazione di Lucchini RS(\*)
  - 31) Stralcio delle conclusioni finali della precipitata relazione di Lucchini RS
  - 32) Scheda tecnica della Loctite 232
  - 32-bis) Caratteristiche del Molycote
  - 33) Dati di calettamento delle ruote agli assili, relativi alle sale componenti il 1° carro smt.

- 34) Norme per la verifica tecnica dei veicoli di RFI (\*)
- 35) Fascicolo linea Brennero-Bolzano (\*)
- 36) Rapporto di visita al binario a piedi da RFI del 25/08/2011
- 37) Rapporto di visita al binario in carrello da RFI del 7/03/2012
- 38) Rapporti di visite armamento e sede in cabina da RFI del 26/10/2011, del 22/03/2012 e del 28/05/2012
- 39) Esito rilievo stato geometrico del binario con mezzo di diagnostica mobile effettuato da RFI il 6/06/2012
- 40) Documento di Rail Cargo Austria “Unterlagen zum vortail Brixen“ recante gli interventi manutentivi di tutti i carri in composizione al treno sviato
- 41) Tabella recante le temperature delle boccole e dei freni rilevate dal dispositivo RTB ubicato al km 202+772 binario dispari
- 42) Documento RFI avente per oggetto “ lettura zone dati impianto RTB al km 202+772 della linea Verona-Brennero a seguito passaggio del treno 44213 del 6/06/2012”
- 43) Zona tachigrafica dell’apparecchio HASLER TELOC montato sul locomotore EU 43-001 recante manovra partenza e arresto
- 44) Relazione d’inchiesta di RFI sull’incidente occorso in Bressanone il 22/02/2001.
- 45) Stralcio piano schematico della stazione di Fortezza
- 46) Schede di lavorazione ZOS delle sale componenti il 1° carro smt
- 47) Nota ANSF prot. n. 07299/12 del 27/09/2012
- 48) Nota ÖBB Technische Service del 21/12/2012.
- 49) Documentazione ZOS relativa ai diagrammi di caletto della sala 124030
- 50) Verbale della riunione peritale del 14/06/2012.
- 51) Verbale della riunione peritale del 17/07/2012.
- 52) Verbale della riunione peritale del 6/08/2012.
- 53) Verbale della riunione peritale del 7/08/2012.
- 54) Verbale della riunione peritale del 10/09/2012.
- 55) Verbale della riunione peritale del 11/09/2012.
- 56) Verbale della riunione peritale del 12/09/2012.
- 57) Verbale della riunione peritale del 25/09/2012.
- 58) Verbale della riunione peritale dell’ 8/10/2012.
- 59) Verbale delle riunioni peritali del 17 e 18/10/2012.
- 60) Diagrammi di caletto di sale ÖBB effettuate in Zos, calettate con la Loctite e non appartenenti al treno oggetto dello svio.
- 61) Regolamento FFS I-50099.
- 62) Documentazione ultima manutenzione I carro.
- 63) UNI EN 13260
- 64) UNI EN 13261
- 65) UNI EN 13262
- 66) UIC 811
- 67) UIC 812
- 68) UIC 813
- 69) Dati progetto sala A
- 70) Dati progetto sala B e C
- 71) Dati per calcolo portata sala C

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]